



CS 充电式钢筋切断机

使用说明书

ID Mesin Pemotong Batang Baja Tanpa Kabel Petunjuk penggunaan


VI Máy Chấn Thép Cầm Tay Hoạt Động
Bằng Pin



Tài liệu hướng dẫn

TH เครื่องตัดเหล็กเส้นไร้สาย

คู่มือการใช้งาน



DSC191

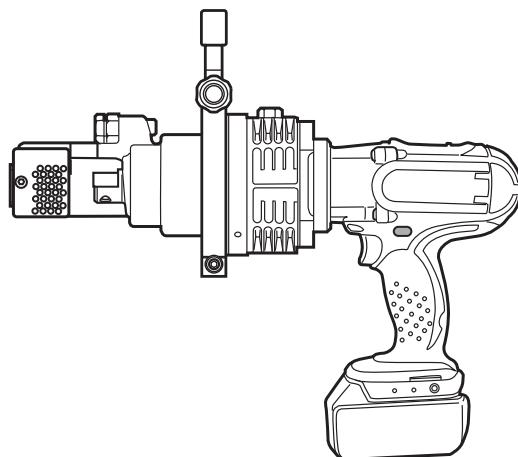

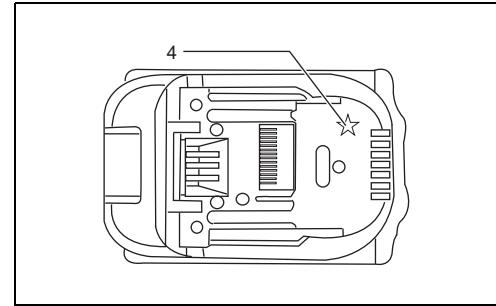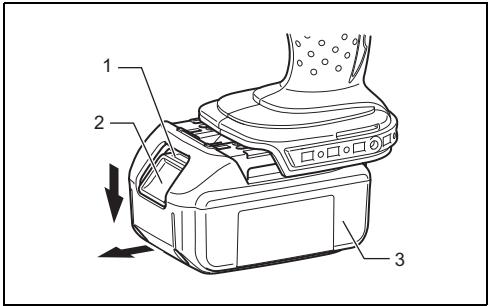



1

2

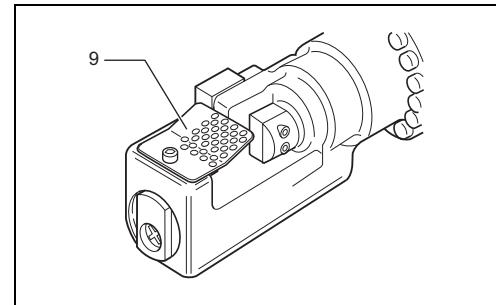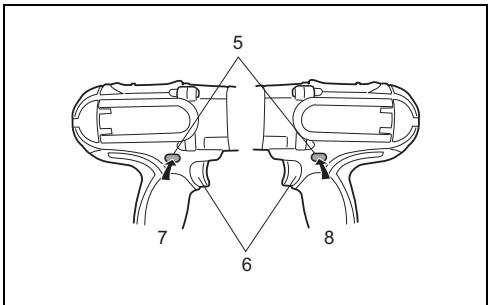



3

4

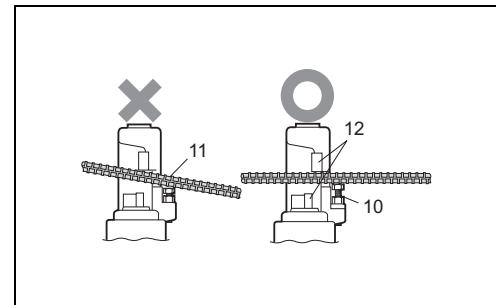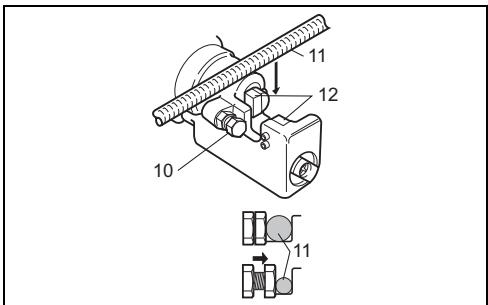


5

6

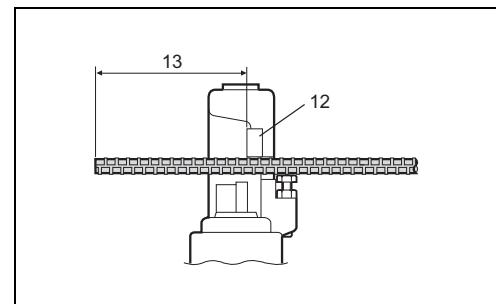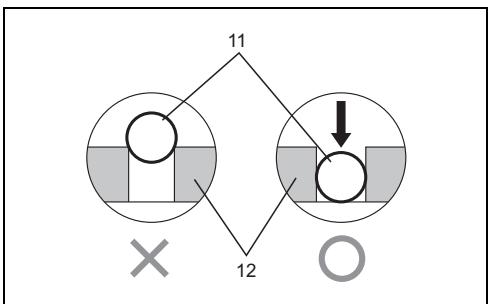


7


8

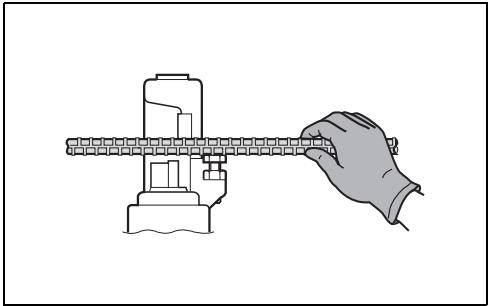


9

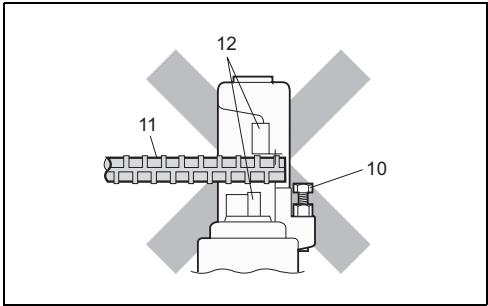


10

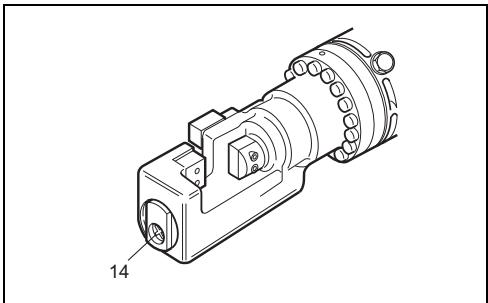


11

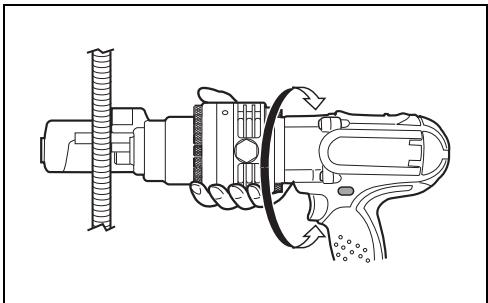


12

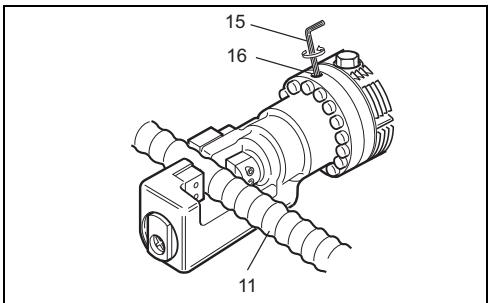


13

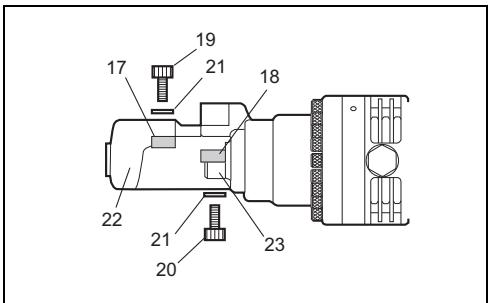


14

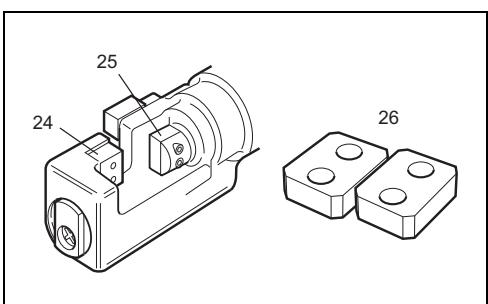


15

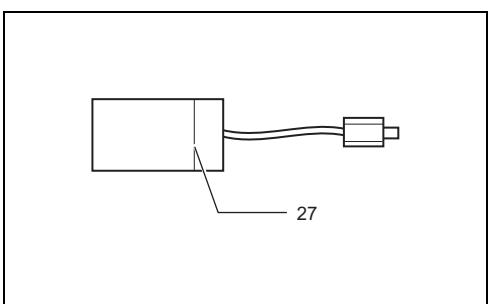


16

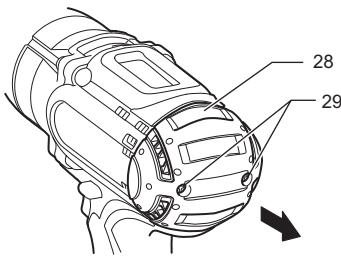


17

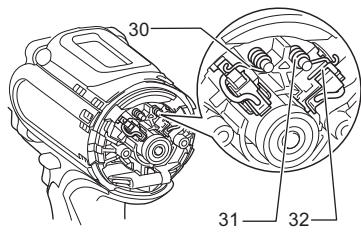

18

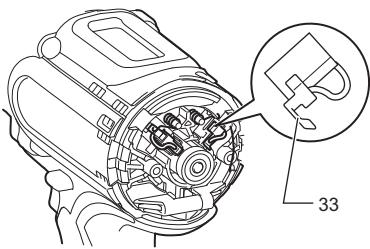

19

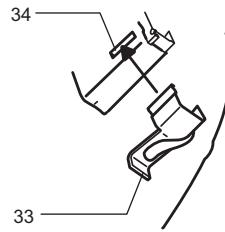

20

一般外观说明

- | | | |
|----------|-----------------|--------------|
| 1. 红色指示灯 | 13. 超过 200 毫米 | 25. 刀杆上的刀片 B |
| 2. 按钮 | 14. 气孔 | 26. 备用刀片 |
| 3. 电池组 | 15. 六角扳手 | 27. 界限磨耗线 |
| 4. 星形标志 | 16. 回阀 | 28. 后盖 |
| 5. 开关锁 | 17. 刀片 A (加厚刀片) | 29. 螺丝 |
| 6. 开关扳机 | 18. 刀片 B (加厚刀片) | 30. 臂 |
| 7. A 侧 | 19. 螺栓 (长) | 31. 弹簧 |
| 8. B 侧 | 20. 螺栓 (短) | 32. 凹槽部分 |
| 9. 保护装置 | 21. 垫圈 | 33. 碳刷夹盖 |
| 10. 压紧螺栓 | 22. 棒料夹持器 | 34. 孔 |
| 11. 钢筋 | 23. 刀杆 | |
| 12. 刀片 | 24. 棒料夹持器上的刀片 A | |

规格

型号	DSC191
最大切割能力 (直径毫米)	
40 级 - 60 级	20 毫米
40 级: 抗拉强度 490 牛 / 毫米 ² 70,000 PSI	
60 级: 抗拉强度 620 牛 / 毫米 ² 90,000 PSI	
切割速度	6.5 秒
长度	412 毫米
净重	10.5 公斤
额定电压	D.C. 18 伏

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格和电池组可能因销往国家之不同而异。
- 重量 (带电池组) 符合 EPTA-Procedure 01/2003

符号

以下显示本工具使用的符号。在使用工具之前请务必理解其含义。



.....阅读使用说明书。



.....飞溅碎片和噪音伤害。请佩戴耳目保护装置。



.....活动刀片。机器运行时双手远离危险区域。维修前请关闭电源。

用途

本工具用于切断钢筋。

电动工具一般安全警告

△警告 请通读所有的安全警告和所有的说明事项。若不遵循警告和说明事项，可能导致触电、起火和 / 或严重的人身伤害。

请保留所有的警告和说明事项，以备日后参考。

警告中所说的“电动工具”指用电源（接线式）或电池（充电式）驱动的电动工具。

工作区域安全事项

1. 保持工作区域清洁，照明情况良好。混乱或黑暗的工作区域容易招致意外情况发生。
2. 请勿在易爆环境，如有可燃性液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花可能会引燃粉尘或气体。
3. 操作电动工具时请让儿童和旁观者远离。操作时的心会使您无法正常控制工具。

电气安全事项

4. 电动工具的插头必须与插座相匹配。切勿以任何方式对插头进行改装。请勿将任何适配器插头用于接地的电动工具。未经改装的插头和相匹配的插座可降低触电的危险。
5. 请避免与接地的表面如管子、散热器、炉灶以及冰箱等进行身体接触。如果您的身体接地，将会增加触电的危险。
6. 请勿将电动工具暴露在雨水或潮湿的环境中。水进入电动工具将增加触电的危险。

7. 请勿不当使用导线。切勿用导线拖拽工具或拔下电动工具的插头。避免使导线受热、沾染油脂，碰到尖锐的边缘或移动的部件。破损或缠绕的导线会增加触电的危险。
8. 在室外操作电动工具时，请使用户外专用的延长线。使用户外专用的导线可降低触电的危险。
9. 如果必须要在潮湿的场所操作电动工具时，请使用带漏电断路器（GFCI）保护功能的电源。使用漏电断路器可降低触电的危险。

人身安全注意事项

10. 操作电动工具时请保持警惕，注意您的操作，并运用常识。请勿在麻醉品、酒精或其他药物作用影响下操作电动工具。在操作电动工具期间分心可能会导致严重的人身伤害。
11. 请使用个人劳防用品。请务必佩带安全眼镜。正确使用防尘面罩、防滑安全鞋、硬质帽子或耳罩等劳防用品可减少人身伤害的危险。
12. 防止意外启动。在连接至电源和 / 或电池组，拿起或搬运工具之前，请确保开关处于关闭位置。搬运工具时手指放在开关上或者在开关打开的情况下给工具通电会招致意外情况发生。
13. 在起动工具之前请取下所有的调节钥匙或扳手。如果工具的旋转部件上留有扳手或调节钥匙，则可能会导致人身伤害。
14. 操作时手不要伸得太长。操作时请双脚站稳，始终保持平衡。这样可在意外情况下较好地控制工具。
15. 注意衣装。请勿穿戴宽松的衣服或佩带首饰。勿使您的头发、衣服和手套靠近移动的部件。宽松的衣服、首饰或长头发会被卷入运动部件中。
16. 如果提供了与除尘和集尘设备连接用的装置，请确保将其正确连接和使用。使用集尘设备可减少与粉尘有关的意外事件。

用电源驱动的电动工具的使用和保养

17. 不要滥用电动工具。根据用途使用正确的电动工具。使用工具时不可超出其设计额定值，这样才能更好、更安全地完成作业。
18. 如果工具的开关无法使工具开启和关闭，则请勿使用该工具。无法通过开关控制的电动工具非常危险，必须进行维修。
19. 在进行任何调节、更换附件或存放电动工具之前，请将插头从电源上拔下，并且 / 或将电池组从工具上取下。这些安全防卫措施可降低工具意外起动的危险。
20. 将闲置的电动工具存放于儿童无法触及之处，并且不得让任何不熟悉工具或这些说明事项的人员操作工具。电动工具在未经训练的用户手中是危险的。
21. 保养电动工具。检查运动部件是否有偏差或粘连、部件是否破损以及其他可能会影响工具运行的情况。如果部件有损坏，请在使用之前将工具送去维修。许多意外是由于电动工具的保养不良引起的。
22. 保持切割工具的锋利和清洁。保养良好，具有锋利切边的切割工具不易粘连，并且易于控制。
23. 按照这些说明事项，根据作业条件和作业特点来使用电动工具、附件和钻头。将电动工具用于除了这些设计用途以外的操作时将导致意外情况发生。

用电池驱动的电动工具的使用和保养

24. 请仅使用制造商指定的充电器进行充电。将适用于某一种类型电池组的充电器用于其他类型的电池组时，可能会导致起火。
25. 电动工具仅可使用专门指定的电池组。使用其他类型的电池组可能会导致人身伤害或起火。
26. 不使用电池组时请将其远离纸夹、硬币、钥匙、钉子、螺丝或其他小型金属物体放置。这些物体可能会使电池端子短路，引起燃烧或起火。

27. 使用过度时，电池中可能溢出液体。请避免接触。如果意外接触到电池漏液，请用水冲洗。如果液体接触到眼睛，请就医。电池漏液可能会导致过敏发炎或灼伤。

维修服务

28. 请将您的电动工具交由有资格的专业维修人员处理，仅可使用与原部件相同的更换部件。这样可确保工具的安全性。
29. 根据说明进行润滑和更换附件。
30. 保持把手干燥、清洁，无油污和润滑脂。

充电式钢筋切断机使用安全警告

1. 操作时握牢工具。如未握牢则可能导致人身伤害。
2. 勿使手和面部靠近切割区域。否则可能造成严重伤害。
3. 使用期间工具失控或发出异常噪音时，请立即松开开关并停止操作。将工具交由授权维修中心检查维修。否则可能会导致财产损失或人身伤害。
4. 如果您掉落或碰撞了工具，请仔细检查机身是否有损伤、裂缝或变形。任何此类损伤可能会造成人身伤害。
5. 该工具为电动液压工具。运输前油箱已装满。除非工具操作异常，否则请勿加油。
6. 金属切割刀片的切边十分锋利。处理刀片时需小心谨慎以免割伤。
7. 损伤、变形或裂开的刀片可能会导致意外并影响操作。立即更换全新的刀片。

请保留此说明书。

△ 警告：

请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

电池组的重要安全注意事项

1. 在使用电池组之前，请仔细通读所有的说明以及（1）电池充电器，（2）电池，以及（3）使用电池的产品上的警告标记。
2. 请勿拆解电池组。
3. 如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。
4. 如果电解液进入您的眼睛，请用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
5. 请勿使电池组短路：
 - (1) 请勿使任何导电材料碰触到端子。
 - (2) 避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。
 - (3) 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。
6. 请勿将工具和电池组置于温度可能达到或超过 50 °C (122 °F) 的场所。
7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
8. 请小心，勿撞击电池或使其掉落。
9. 请勿使用损坏的电池。

- 10. 本工具附带的锂离子电池需符合危险品法规要求。**
第三方或转运代理等进行商业运输时，应遵循包装和标识方面的特殊要求。
有关运输项目的准备作业，咨询危险品方面的专业人士。同时，请遵守可能更为详尽的国家法规。
请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信息，并牢固封装电池，使电池在包装内不可动。

- 11. 关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。**
12. 仅将电池用于 Makita（牧田）指定的产品。将电池安装至不兼容的产品会导致起火、过热、爆炸或电解液泄漏。

请保留此说明书。

△小心：

- 请仅使用 Makita（牧田）原装电池。使用非 Makita（牧田）原装电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸，从而造成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。

保持电池最大使用寿命的提示

- 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
- 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
- 请在 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
- 如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给其充电。

功能描述

△小心：

- 调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

电池组的安装或拆卸（图 1）

△小心：

- 安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。
- 安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。

拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

安装电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到电池组被锁定并发出卡嗒声为止。如果插入后仍能看到按钮上侧的红色指示灯，则说明电池组未完全锁紧。

△小心：

- 务必完全装入电池组，直至看不见红色指示灯。否则它可能会意外从工具中脱落，从而造成自身或他人受伤。
- 请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

电池保护系统（带星形标志的锂离子电池） (图 2)

带星形标志的锂离子电池配有保护系统。该系统可自动切断工具电源以延长电池寿命。

作业时，如果工具和 / 或电池处于以下情况时工具将会自动停止运转：

• 过载：

以导致异常高电流的方式操作工具。

在这种情况下，松开工具上的开关扳机并停止导致工具过载的应用操作。然后，再次扣动开关扳机即可重新启动。

如果无法启动工具，则说明电池过热。在这种情况下，请待电池冷却后再扣动开关扳机。

• 电池电压低：

剩余电池电量过低且工具不运行。在这种情况下，请取下电池并予以充电。

操作步骤

请阅读、理解并遵循所有的安全说明和操作步骤。如未理解说明，或未达到正确操作机器的条件，请勿操作工具。请联系检查员或其他负责人。

△警告：

- 将电池插入工具之前，请扣动开关扳机，然后松开，检查并确保其退回原位。

扣动开关扳机时电机启动，松开时电机关闭。

开关锁操作（图 3）

- 按入 A 侧开关锁。开关解除锁定，扳机可操作。
- 按入 B 侧开关锁。开关锁定，扳机不可操作。

△小心：

- 工具不使用时应锁定开关扳机。

△警告：

- 操作前，请检查操作者相对于工具的位置以及周围环境是否适于安全操作。佩戴护目镜和防护服。
- 请参阅说明书中的工具规格，切勿切割尺寸或硬度超过该工具切割能力的钢筋。
- 切勿切割钢筋以外的材料。如需切割其它材料请咨询厂商。

△警告：

- 立即更换损坏（有缺口、断开、裂开）或变形的刀片。受损刀片无法切实，可能会折断或裂开导致严重的人身伤害。

切割步骤

△警告

- 当保护装置未安装到位时，请勿使用工具。否则会导致严重人身伤害。（图 4）

1. 将要切割的钢筋放置在两个刀片之间。（图 5）

根据待切割钢筋的直径调整压紧螺栓，使钢筋与刀片呈 90°。压紧螺栓可在切割时支撑钢筋，并使其与刀片垂直。（图 6）

△警告

- 切割钢筋时，根据待切割钢筋的直径调整压紧螺栓，使钢筋与刀片呈 90°。如未调整，切割件可能会飞出，对操作人员或旁观者造成严重的人身伤害。务必检查操作人员相对于工具的位置并确认操作人员和周边环境的安全。

2. 将要切割的钢筋完全置入刀片之间。（图 7）

△警告

- 如未完全置入，则会损伤刀片：钢筋会剧烈反弹，可能会导致严重的人身伤害。

△警告

- 钢筋的切割长度不应小于 200 毫米。否则可能会致使钢筋飞出，导致严重的人身伤害。（图 8）

△警告

- 压紧螺栓未正确支撑钢筋时, 请勿切割钢筋。切割时, 将钢筋固定在压紧螺栓侧。(图 9) 否则切割件可能会飞出, 对操作人员或旁观者造成严重的人身伤害。
- 按入 A 侧开关锁。开关解除锁定, 板机可操作。
- 按开关扳机开始切割操作。刀杆前移, 切割钢筋。保持按压开关, 直至刀杆完成冲程。
- 切割完成并且刀杆完成冲程时松开开关扳机。然后刀杆会自动返回至其起始位置。若未完成冲程, 刀杆则不返回。同样, 如果刀杆未完全返回至其起始位置, 则无法再次前移。仅当刀杆完全返回至其起始位置并停止时, 方可按开关开始下一次切割。

△警告

- 切割高抗拉强度的钢筋时, 切割碎片可能会飞溅导致操作者受到严重的人身伤害。操作前, 请佩戴护目镜并确保周边环境安全。(图 10)

△警告

- 操作时, 双手和面部需远离刀片、运动部件和切割区域。
使用后立即将电池从工具中移除。

注:

- 确保棒料夹持器末端的气孔无任何灰尘和碎片。气孔用于控制内部气压, 需保持通畅。(图 11)

电机的旋转功能 (图 12)

操作期间, 电机可旋转 360 度。工作环境恶劣或工作空间狭小时, 该功能十分有用。为方便操作, 操作者可根据实际情况将工具调整至最佳位置。

备用刀片的类型和拆卸 (图 15)

固定螺栓需牢牢紧固。

定期检查刀片是否紧固。

备用刀片尺寸

型号	A (安装至棒料夹持器)	B (安装至刀杆)
DSC191 (ø3 - ø20)	28 × 20 × 11.5 mm (螺栓规格 6mm)	26 × 20 × 10 mm (螺栓规格 5mm)

注:

- 仅可使用原装牧田刀片。

● 参照此表为您的机型选择正确的刀片。

添加液压油

该充电式钢筋切断机是电动液压设备。出厂时液压油已加满。工具运行良好时请勿加油。一段时间后油量会下降。最终将导致工具性能明显下降。此时可按照以下步骤添加液压油。

- 将一些钢筋放置在刀片之间并扣动开关扳机。
- 完成切割后即松开开关扳机, 停止工具。
- 将电池从工具中移出, 以防止刀片意外移动。
- 移除盖住加油口的螺栓 (SB10x15)。加油时需小心谨慎以防止油溅入电机。
- 重新放入螺栓 (SB10x15) 并牢牢紧固。
- 将电池重新装入工具并完成切割。
- 重复数次以上步骤直至油量达到正常水平。

△小心

- 仅可使用牧田有限公司推荐的纯液压油, 包括: 牧田提供的液压油、Super Hyrando #46 (JX Nippon Oil & Energy Corp.)、Shell Tellus Plus #46 (美国壳牌); 或 ISO 粘度为 46 级的相同规格的防水液压油。请勿使用其它油类, 否则可能会损伤机器内部零件或影响机器密封度。

回阀操作 (图 13)

如果刀杆未完成切割或卡住时, 可利用回阀将刀杆调整至起始位置。回阀可释放油压使刀杆返回原位。刀杆完全返回至起始位置后, 重新拧紧回阀准备下次操作。

刀片更换步骤

如果刀片的切边有缺口、裂缝、变形或任何形式的损伤, 其切割能力会减弱。此时若进行切割会导致刀片损伤加重和人身伤害。如发现任何形式的损坏, 应立即更换一对刀片。

△警告

- 更换刀片时, 为防止意外操作, 请确保将电池从工具中移出。
确保棒料夹持器上的刀片 A 和刀杆上的刀片 B 各自的安装位置正确。(图 14)

- 取下紧固刀片 A 和刀片 B 的螺栓和垫圈。
- 去除新刀片安装位置的灰尘, 保持表面清洁。
- 将刀片 A 安装至棒料夹持器, 刀片 B 安装至刀杆。重新放入螺栓和垫圈并将其牢牢紧固。

△警告

- 需定期紧固固定刀片 A 和 B 的螺栓。螺栓松动会使刀片受损, 可能导致人身伤害。

故障排除

△警告:

- 进行维修操作前请移除电池。

故障	原因	解决方案
刀杆无法前移。	油量不足	添加足量液压油。（参见“添加液压油”）
	刀杆和棒料夹持器之间有碎屑，导致刀杆未能完全返回原位。	手动推回刀杆。 清除碎屑
	刀杆损坏，无法完全返回原位。	更换刀杆。
	刀片松动或受损，导致刀杆无法完全返回原位。	紧固刀片螺栓。 更换刀片
	弹簧失效导致刀杆无法完全返回原位。	更换弹簧。
钳力不足，无法夹断钢筋。	油量不足。	添加足量液压油。（参见“添加液压油”）
	回阀未拧紧或阀座受损。	清洁回阀端口和阀座。 清理阀座划痕。
	回阀受损。	更换。
	汽缸与活塞之间的间隙不正确。	更换活塞（注：可使用不同尺寸的活塞）
	止回阀未拧紧或阀座受损。	清洁止回阀和阀座。 更换。
	聚氨酯填料受损。	更换。
漏油。	油浮受损。	更换。
	刀杆 / 棒料夹持器的 O 型环受损；刀杆 / 棒料夹持器的表面有划痕或沟槽。	更换支承环和 O 型环。 更换刀杆 / 棒料夹持器
	汽缸 / 棒料夹持器的 O 型环受损	更换 O 型环。
	汽缸 / 泵壳的垫圈受损。	更换 B 衬垫。
	刀杆 / 汽缸 / 泵壳的法兰螺栓松动。	紧固螺栓。
电机不运转。 电机运转缓慢或不稳定。	电压不足。	充电。
	电池寿命将尽。	更换电池。
	DC 电机过热受损。	更换 DC 电机。
	DC 电机轴承或齿轮受损。	更换 DC 轴承或齿轮。

注:

- 泵和活塞区域的内部组件耐受性较差，操作不当或接触到灰尘、泥土、液压油的油污时容易受损。拆卸泵壳需要专业的工具和技能，因此仅可由经过培训的合格维修人员使用专业的工具进行拆卸作业。电气组件维修不当可能会造成严重的人身伤害。受损的泵和活塞组件以及所有的电气组件应交由授权的修理厂、维修商或经销商检查维修。

保养

△小心:

- 检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。
- 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

更换碳刷（图 16）

在碳刷磨损到界限磨耗线时进行更换。请保持碳刷清洁并使其在碳刷夹内能自由滑动。两个碳刷应同时替换。请仅使用相同的碳刷。

请使用螺丝起子卸下两个螺丝，然后卸下后盖。（图 17）

抬起弹簧的弹簧臂部分，然后使用有细长轴或类似部件的一字头螺丝起子将其放入外壳的凹槽部分。（图 18）

请使用虎钳来拆卸碳刷上面的碳刷夹盖。取出已磨损的碳刷，插入新的碳刷，然后以相反的步骤重新装回碳刷夹盖。（图 19）

请务必确保碳刷夹盖牢固地装入碳刷夹上的孔中。

（图 20）

然后重新安装后盖并牢牢紧固两颗螺丝。为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他的保养或调节需由 Makita（牧田）授权的维修服务中心完成。务必使用 Makita（牧田）的替换部件。

选购附件

△小心:

- 这些附件或装置专用于本说明书所列的 Makita（牧田）电动工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致人身伤害。仅可将附件或装置用于规定目的。
- 如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的 Makita（牧田）维修服务中心。

- Makita（牧田）原装电池和充电器

注:

- 本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

Penjelasan tampilan keseluruhan

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Indikator berwarna merah | 14. Lubang Udara | 25. Mata Pisau B pada Batang Pemotong |
| 2. Tombol | 15. Kunci L | 26. Mata Pisau Cadangan |
| 3. Kartrid baterai | 16. Katup Balik | 27. Tanda batas |
| 4. Tanda bintang | 17. Mata Pisau A (Tebal) | 28. Tutup belakang |
| 5. Kunci Saklar | 18. Mata Pisau B (Tebal) | 29. Sekrup |
| 6. Picu saklar | 19. Baut (Panjang) | 30. Lengan |
| 7. Sisi A | 20. Baut (Pendek) | 31. Pegas |
| 8. Sisi B | 21. Cincin | 32. Bagian cekung |
| 9. Pelindung | 22. Pemegang Besi | 33. Tutup sikat karbon |
| 10. Baut Penahan | 23. Batang Pemotong | 34. Lubang Besi |
| 11. Besi Beton | 24. Mata Pisau A pada Pemegang Besi | |
| 12. Mata pisau | | |
| 13. Lebih dari 200 mm | | |

SPESIFIKASI

Model	DSC191
Kapasitas Pemotongan Maks. (Dia. mm)	
Tingkat 40 - GTingkat 60	20 mm
Tingkat 40: Kekuatan Tarik 490 N/mm ² 70.000 PSI	
Tingkat 60: Kekuatan Tarik 620 N/mm ² 90.000 PSI	
Kecepatan Pemotongan	6,5 detik
Panjang keseluruhan	412 mm
Berat bersih	10,5 kg
Tegangan terukur	D.C. 18V

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dan kartrid baterai dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat, dengan kartrid baterai, menurut Prosedur EPTA 01/2003

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



..... Baca petunjuk penggunaan.



..... Bahaya debu biterangan dan kebisingan yang tinggi. Kenakan pelindung mata dan pelindung telinga.



..... Mata pisau yang bergerak. Jauhkan tangan dari mesin saat mesin sedang bekerja. Matikan mesin sebelum melakukan perbaikan.

Peringatan Keselamatan Umum Mesin Listrik

PERINGATAN Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.

Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk memotong besi beton.

- Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalakan debu atau uap tersebut.
- Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan kelistrikan

- Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik berarde (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan berarde atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde.
- Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika menggunakan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi pemutus rangkaian salah arde (ground fault circuit interrupter - GFCI).** Penggunaan GFCI mengurangi risiko sengatan listrik.

Keselamatan diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
- Cunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
- Cegah penyalakan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa saklar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau baterai, mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada saklarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang saklarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.

- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera badan.
- Jangan meraih terlalu jauh.** Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian dengan baik.** Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksakan mesin listrik.** Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika saklar tidak dapat menyalaan dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan saklarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tidak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik.** Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak lurus atau macet, bagian yang pecah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi penggunaan mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

- Penggunaan dan pemeliharaan mesin bertenaga baterai**
24. **Isi ulang baterai hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh pabrikan.** Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika digunakan untuk paket baterai yang lain.
 25. **Gunakan mesin listrik hanya dengan baterai yang telah ditentukan secara khusus.** Penggunaan baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.
 26. **Ketika baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti penjepit kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menghubungkan satu terminal ke terminal lain.** Hubungan singkat terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.
 27. **Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak.** Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, cari bantuan medis. Cairan yang keluar dari baterai bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar.

Servis

28. **Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjadinya keamanan mesin listrik.
29. **Patuhil petunjuk pelumasan dan penggantian aksesori.**
30. **Jagalah agar gagang kering, bersih, dan bebas dari minyak dan gemuk.**

PERINGATAN KESELAMATAN MESIN PEMOTONG BATANG BAJA TANPA KABEL

1. **Pegang mesin kuat-kuat saat sedang digunakan.** Jika mesin tidak dipegang dengan kuat, Anda bisa mengalami cedera.
2. **Jauhkan tangan dan muka Anda dari bagian yang bergerak.** Bagian tersebut bisa menyebabkan cedera.
3. **Segara lepaskan Picu saklar untuk menghentikan penggunaan bila mesin rusak atau menimbulkan bunyi yang tidak wajar saat digunakan.** Periksa dan perbaiki mesin oleh pusat layanan resmi. Kelalaian untuk melakukannya dapat mengakibatkan kerusakan atau cedera.
4. **Jika Anda menjatuhkan atau membenturkan mesin, pastikan secara cermat bahwa bodi mesin tidak rusak, retak, atau berubah bentuk.** Kerusakan semacam itu bisa menyebabkan cedera.
5. **Mesin ini merupakan mesin elektro-hidrolik.** Reservoir oli sudah diisi sebelum mesin dikirim. **Jangan tambahkan oli kecuali mesin bekerja secara tidak wajar.**
6. **Mata pisau pemotong logam memiliki tepi yang tajam.** Tangani secara hati-hati agar jangan sampai terkena cedera.

7. **Mata pisau yang rusak, berubah bentuk atau retak bisa menyebabkan kecelakaan serius serta terganggunya penggunaan.** Segera ganti dengan mata pisau asli yang baru.

SIMPAN PETUNJUK INI.

⚠ PERINGATAN:

JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) menggantikan kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait.
PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING UNTUK KARTRID BATERAI

1. **Sebelum menggunakan kartrid baterai, bacalah semua petunjuk dan penandaan pada (1) pengisi daya baterai, (2) baterai, dan (3) produk yang menggunakan baterai.**
2. **Jangan membongkar kartrid baterai.**
3. **Jika waktu beroperasinya menjadi sangat singkat, segera hentikan penggunaan.** Hal tersebut dapat menimbulkan risiko panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar atau bahkan terjadi ledakan.
4. **Jika elektrolit mengenai mata Anda, basuh dengan air bersih dan segera cari pertolongan medis.** Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan penglihatan Anda.
5. **Jangan menghubungkan terminal kartrid baterai:**
 - (1) **Jangan menyentuhkan terminal dengan bahan penghantar listrik apa pun.**
 - (2) **Hindari menyimpan kartrid baterai pada wadah yang berisi benda logam lain seperti paku, uang logam, dsb.**
 - (3) **Jangan membiarkan baterai terkena air atau kehujanan.**

Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan aliran arus listrik yang besar, panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar dan bahkan kerusakan pada baterai.
6. **Jangan menyimpan mesin dan kartrid baterai pada lokasi dengan suhu yang bisa mencapai atau melebihi 50 °C.**
7. **Jangan membuang kartrid baterai di tempat pembakaran sampah walaupun benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali.** Kartrid baterai bisa meledak jika terbakar.
8. **Berhati-hatilah jangan sampai baterai jatuh atau terbentur.**
9. **Jangan menggunakan baterai yang rusak.**

- Baterai lithium-ion yang disertakan sesuai dengan persyaratan Perundangan Makanan Berbahaya.**
Harus ada pengawasan untuk pengangkutan komersial misalnya oleh pihak ketiga, ekspeditor, persyaratan khusus terhadap pengemasan dan pelabelan.
Diperlukan adanya konsultasi dengan ahli mengenai material berbahaya untuk persiapan barang yang akan dikirimkan. Perhatikan pula peraturan nasional yang lebih terperinci yang mungkin ada.
Beri perekat atau tutupi bagian yang terbuka dan kemasi baterai dengan cara yang tidak akan menimbulkan perggeseran dalam pengemasan.
- Patuhi peraturan setempat yang berkaitan dengan pembuangan baterai.**
- Gunakan baterai hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita.** Memasang baterai pada produk yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebakaran, kelebihan panas, ledakan, atau kebocoran elektrolit.

SIMPAN PETUNJUK INI.

⚠ PERHATIAN:

- Gunakan baterai asli Makita.** Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan baterai mudah terbakar, cedera dan kerusakan. Akan menghilangkan garansi Makita pada pengisian daya dan alat Makita.

Tip untuk menjaga agar umur pemakaian baterai maksimum

- Isi ulang kartrid baterai sebelum habis sama sekali.** Selalu hentikan penggunaan mesin dan ganti kartrid baterai jika Anda melihat bahwa mesin kurang tenaga.
- Jangan pernah mengisi ulang kartrid baterai yang sudah diisi penuh.** Pengisian ulang yang berlebih memperpendek umur pemakaian baterai.
- Isi ulang kartrid baterai pada suhu ruangan 10 °C - 40 °C.** Biarkan kartrid baterai yang panas menjadi dingin terlebih dahulu sebelum diisi ulang.
- Isi ulang daya kartrid baterai jika Anda tidak menggunakan untuk jangka waktu yang lama (lebih dari enam bulan).**

DESKRIPSI FUNGSI

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

Memasang atau melepas baterai (Gb.1)

⚠ PERHATIAN:

- Selalu matikan mesin sebelum memasang atau melepas kartrid baterai.

- Pegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat saat memasang atau melepas kartrid baterai.** Kelalaian untuk memegang mesin dan baterai kuat-kuat bisa menyebabkan keduanya tergelincir dari tangan Anda dan mengakibatkan kerusakan pada mesin dan baterai dan cedera diri.

Untuk melepas kartrid baterai, geser dari mesin sambil menggeser tombol pada bagian depan kartrid.

Untuk memasang kartrid baterai, sejajarkan lidah kartrid baterai dengan alur pada rumah dan masukkan ke dalam tempatnya. Masukkan seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi klik kecil. Jika Anda bisa melihat indikator berwarna merah pada sisi atas tombol, berarti tidak terkunci sepenuhnya.

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pasang kartrid baterai sepenuhnya sampai indikator berwarna merah tidak terlihat. Jika tidak, bisa terlepas dari mesin secara tidak sengaja, menyebabkan luka pada Anda atau orang di sekitar Anda.
- Jangan memasang kartrid baterai secara paksa. Jika kartrid tidak bergeser dengan mudah, berarti tidak dimasukkan dengan benar.

Sistem perlindungan baterai (Baterai Lithium-ion dengan tanda bintang) (Gb. 2)

Baterai Lithium-ion dengan tanda bintang yang dilengkapi dengan sistem perlindungan. Sistem ini memutus daya ke mesin secara otomatis untuk memperpanjang umur pemakaian baterai.

Mesin akan berhenti saat penggunaan saat mesin dan/atau baterai berada dalam salah satu kondisi berikut ini:

- Kelebihan beban:**
Mesin dijalankan dengan cara yang menyebakkannya menarik arus tinggi yang tidak normal.
Untuk situasi ini, lepas picu saklar pada mesin dan hentikan penggunaan yang menyebabkan mesin mengalami kelebihan beban. Kemudian tarik lagi picu saklarnya untuk mengoperasikannya kembali.
Jika mesin tidak menyala, baterai mengalami kelebihan panas. Untuk situasi ini, biarkan baterai menjadi dingin sebelum menarik picu saklarnya lagi.
- Tegangan baterai rendah:**
Kapasitas baterai yang tersisa terlalu rendah dan mesin tidak akan bekerja. Untuk situasi ini, lepas dan isi ulang baterai.

PROSEDUR PENGGUNAAN

Baca, pahami dan patuhi semua petunjuk keselamatan dan prosedur penggunaan. Jika Anda tidak memahami petunjuk tersebut, atau jika kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan secara benar, jangan gunakan mesin ini. Tanyakan kepada pengawas Anda atau orang yang bertanggung jawab lainnya.

⚠ PERINGATAN:

- Sebelum Baterai dimasukkan ke dalam mesin, tarik dan lepaskan picu saklar untuk memastikannya kembali bila dilepaskan.

Motor menyala bila picu saklar ditarik dan mati bila picu saklar dilepaskan.

Penggunaan Kunci Saklar (Gb. 3)

- Tekan Kunci Saklar di sisi A. Saklar akan dibuka pengunciannya dan Pemicu dapat digunakan.
- Tekan Kunci Saklar di sisi B. Saklar akan dikunci dan Pemicu tidak dapat digunakan.

⚠ PERHATIAN:

- Picu saklar tidak boleh terus terkunci bila mesin tidak sedang digunakan.

⚠ PERINGATAN:

- Sebelum menggunakan mesin, pastikan bahwa posisi operator, relatif terhadap mesin, dan area di sekitarnya aman untuk pengoperasian. Kenakan kacamata pengaman dan gunakan pakaian pelindung.
- Lihat spesifikasi mesin dalam petunjuk ini dan jangan memotong besi beton yang memiliki ukuran atau kekerasan melebihi kapasitas pemotongan mesin.
- Jangan memotong bahan lain selain besi beton. Tanyakan kepada produsen jika Anda ingin memotong bahan lainnya.

⚠ PERINGATAN:

- Segera ganti mata pisau yang rusak (gompal, rusak, retak) atau berubah bentuk. Mata pisau tidak akan memotong dengan benar dan bisa patah atau pecah yang menyebabkan cedera badan serius.

Prosedur Pemotongan

⚠ PERINGATAN

- **Jangan sekali-kali menggunakan mesin dengan pelindung tidak terpasang.** Kelalaian dalam melakukannya dapat menyebabkan cedera diri. (Gb. 4)

1. Posisikan besi beton yang akan dipotong di antara mata pisau. (Gb. 5)
Setel Baut Penahan sesuai dengan diameter besi beton yang akan dipotong sehingga besi beton berada pada posisi 90 derajat terhadap mata pisau. Baut Penahan menahan besi beton dan membuatnya tetap tegak lurus terhadap mata pisau saat dipotong. (Gb. 6)

⚠ PERINGATAN

- Saat memotong besi beton, setel Baut Penahan sesuai dengan diameter besi beton yang akan dipotong sehingga besi beton berada pada posisi 90 derajat terhadap mata pisau. Tanpa penyetelan ini, bagian yang terpotong bisa terlempar dan menyebabkan cedera serius bagi operator atau orang di sekitarnya. Jangan sekali-kali lalai untuk memeriksa posisi operator yang relatif terhadap mesin dan pastikan keamanan operator dan area di sekitarnya.
2. Posisikan besi beton yang akan dipotong sehingga benar-benar berada di antara mata pisau. (Gb. 7)

⚠ PERINGATAN

- Jika besi beton yang akan dipotong tidak diposisikan sepenuhnya di antara mata pisau, pisau akan rusak, besi beton akan terlontar dengan keras dan dapat menyebabkan cedera badan serius.

⚠ PERINGATAN

- Jangan memotong besi beton bila bagian yang akan dipotong kurang dari 200 mm. Memotong besi beton yang pendek bisa menyebabkan besi beton terlempar saat dipotong dan bisa mengakibatkan cedera badan serius. (Gb. 8)

⚠ PERINGATAN

- Jangan memotong besi beton bila tidak ditanam dengan benar oleh Baut Penahan. Saat memotong, tahan besi beton pada sisi Baut Penahan. (Gb. 9)
Sebab bila tidak, bagian yang terpotong bisa terlempar dan menyebabkan cedera serius bagi operator atau orang di sekitarnya.
- 3. Tekan Kunci Saklar di sisi A. Saklar akan dibuka pengunciannya dan pemicu dapat digunakan.
- 4. Tekan picu saklar untuk memulai pekerjaan pemotongan. Batang Pemotong akan bergerak maju untuk memotong besi beton. Tetap tekan Saklar sampai Batang Pemotong berhenti di akhir langkah kerja.
- 5. Lepaskan picu saklar saat pemotongan selesai dan Batang Pemotong telah mencapai akhir langkah kerja. Batang Pemotong kemudian akan kembali ke posisi awal secara otomatis. Batang Pemotong tidak akan kembali jika langkah kerja belum selesai. Demikian pula, Batang Pemotong tidak akan bisa bergerak maju lagi sampai kembali sepenuhnya ke posisi awal.
Tekan saklar untuk memulai pemotongan berikutnya, hanya setelah Batang Pemotong kembali sepenuhnya ke posisi awal dan berhenti.

⚠ PERINGATAN

- Bila memotong besi beton yang memiliki kekuatan tarik yang tinggi, bagian yang terpotong bisa terlempar dan menyebabkan cedera serius bagi operator. Kenakan kacamata pengaman dan pastikan bahwa area di sekitar sudah aman sebelum memulai pekerjaan. (Gb. 10)

⚠ PERINGATAN

- Jauhkan tangan dan muka dari mata pisau, bagian yang bergerak dan area pemotongan, selama melakukan pekerjaan.
Segera lepas Baterai dari mesin setelah selesai penggunaan.

CATATAN:

- Jaga agar lubang udara di ujung Pemegang Besi bebas dari kotoran dan debu. Lubang udara mengendalikan tekanan internal dan tidak boleh terhalang. (Gb. 11)

Fungsi Rotasi Motor (Gb. 12)

Bodi Motor dapat diputar sampai 360 derajat, di kedua arah, selama penggunaan. Fitur ini sangat berguna saat bekerja di area yang kurang leluasa atau sempit karena memungkinkan operator untuk memosisikan mesin dalam posisi terbaik untuk memudahkan penggunaan.

Penggunaan Katup Balik (Gb. 13)

Fungsi Katup Balik adalah untuk memungkinkan Batang Pemotong kembali ke posisi awal jika tidak mampu menyelesaikan pemotongan atau macet. Katup ini akan membuang tekanan oli dan memungkinkan Batang Pemotong untuk kembali. Kencangkan lagi Katup Balik setelah Batang Pemotong dikembalikan sepenuhnya dan sebelum memulai penggunaan berikutnya.

PROSEDUR PENGGANTIAN MATA PISAU

Jika tepi potong mata pisau dalam kondisi gompal, retak, berubah bentuk, atau rusak dengan cara apa pun, kemampuan memotongnya akan berkurang. Melakukan pemotongan dalam kondisi tersebut bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan menyebabkan cedera badan. Mata pisau harus segera diganti satu set jika kerusakan ditemukan.

⚠ PERINGATAN

- Saat mengganti mata pisau, pastikan bahwa Baterai dilepas dari mesin untuk mencegah mesin menyala secara tidak disengaja.

Jenis mata pisau cadangan dan cara melepasnya (Gb. 15)

Baut pengikat harus dikencangkan kuat-kuat.

Periksa secara berkala apakah mata pisau telah dikencangkan dengan benar.

Ukuran mata pisau cadangan

● Gunakan tabel ini untuk mengetahui mata pisau yang tepat untuk model Anda.

Model	A (Dipasang pada Pemegang Besi)	B (Dipasang pada Batang Pemotong)
DSC191 (ø3 - ø20)	28 × 20 × 11,5 mm (Ukuran Baut 6 mm)	26 × 20 × 10 mm (Ukuran Baut 5 mm)

CATATAN:

- Gunakan hanya mata pisau asli buatan Makita.

MENAMBAHKAN OLI

Mesin pemotong besi beton tanpa kabel ini adalah elektro-hidrolik. Ketika dikirim dari pabrik, mesin sudah diisi oli. Jangan mencoba untuk menambahkan oli selama mesin bekerja dengan baik. Setelah jangka waktu tertentu, ketinggian oli akan menurun secara bertahap. Akhirnya, hal ini akan menyebabkan turunnya kinerja yang dapat dilihat. Bila ini terjadi, tambahkan oli sebagai berikut.

- Tempatkan beberapa besi beton di antara mata pisau dan tarik picu saklar.
- Lepaskan picu saklar tepat sebelum pemotongan selesai untuk menghentikan mesin.
- Lepas Baterai dari mesin, sehingga Mata Pisau tidak dapat digerakkan secara tidak sengaja.
- Lepas Baut (SB10x15) yang menutup lubang pengisian oli. Tambahkan oli, hati-hati jangan sampai membiarkan oli tumpah ke motor.
- Pasang kembali Baut (SB10x15) dan kencangkan kuat-kuat.
- Masukkan kembali baterai ke dalam mesin dan selesaikan pekerjaan pemotongan.
- Ulangi prosedur di atas beberapa kali sampai ketinggian oli berada di posisi yang tetap.

Pastikan Mata Pisau A, di Pemegang Besi dan Mata Pisau B, di Batang Pemotong terpasang di posisinya masing-masing dengan benar. (Gb. 14)

- Lepas baut dan cincin yang menahan Mata Pisau A dan Mata Pisau B.
- Buang kotoran dan bersihkan permukaan di mana mata pisau baru akan dipasang.
- Pasang Mata Pisau A ke Pemegang Besi dan Mata Pisau B ke Batang Pemotong. Pasang kembali baut dan cincin lalu kencangkan dengan kuat.

⚠ PERINGATAN

- Baut yang menahan Mata Pisau A dan Mata Pisau B harus dikencangkan secara teratur. Jika baut mengendur, Mata Pisau bisa rusak dan bisa menyebabkan cedera.

⚠ PERHATIAN

- Gunakan hanya oli hidrolik murni pada mesin ini seperti yang dianjurkan oleh Makita & Company Ltd. Oli yang dianjurkan meliputi oli hidrolik yang disediakan oleh Makita, Super Hyrando #46 (JX Nippon Oil & Energy Corp.), Shell Tellus Plus #46 (U.S. Shell), atau oli hidrolik anti-aus dengan spesifikasi setara, ISO Tingkat Viskositas 46. Jangan menggunakan oli lain karena bisa menyebabkan kerusakan pada perapatan dan komponen lainnya di dalam mesin.

PEMECAHAN MASALAH

⚠ PERINGATAN:

- Lepas baterai sebelum bekerja pada mesin.

MASALAH	PENYEBAB	PENYELESAIAN
Batang Pemotong tidak memanjang.	Oli kurang	Isi oli sampai penuh. (Lihat tentang "Menambahkan Oli")
	Batang Pemotong tidak kembali sepenuhnya karena adanya tumpukan debu antara Batang Pemotong dan Pemegang Besi.	Dorong Batang Pemotong kembali ke posisi awal secara manual. Buang kotoran dan bersihkan
	Batang Pemotong tidak kembali sepenuhnya karena adanya kerusakan pada Batang Pemotong.	Ganti Batang Pemotong.
	Batang Pemotong tidak kembali sepenuhnya karena Mata Pisau kendur atau rusak.	Kencangkan baut-baut Mata Mesin. Ganti Mata Mesin
	Batang Pemotong tidak kembali sepenuhnya karena Pegas balik sudah lemah.	Ganti Pegas balik.
Daya kurang untuk memotong besi beton.	Oli kurang.	Isi oli sampai penuh. (Lihat tentang "Menambahkan Oli")
	Katup Balik tidak terpasang dengan benar atau dudukannya rusak.	Bersihkan ujung Katup Balik dan Dudukannya. Buang bagian yang tergores dari dudukan.
	Katup Balik, rusak.	Ganti.
	Kelonggaran yang tidak tepat antara Silinder dan Piston.	Ganti Piston (Catatan: tersedia piston dengan beberapa ukuran yang berbeda)
	Katup Searah, tidak terpasang dengan benar atau dudukannya rusak.	Bersihkan Katup Searah dan dudukannya. Ganti.
Oli bocor.	Paking uretan, rusak atau robek.	Ganti.
	Tabung ketinggian oli, rusak atau pecah.	Ganti.
	Batang Pemotong/Pemegang Besi, cincin-O rusak, Batang/Pemegang Besi, permukaannya tergores atau beralur.	Ganti Cincin Cadangan dan cincin-O. Ganti Batang Pemotong/Pemegang Besi
	Silinder/Pemegang Besi, Cincin-O rusak	Ganti cincin-O.
	Silinder/Rumah Pompa, Gasket rusak.	Ganti liner B.
Motor tidak bekerja. Motor lamban atau tidak menentu.	Pemotong Besi/Silinder/Rumah Pompa, baut flensa kendur.	Kencangkan baut.
	Tegangan tidak benar.	Isi Daya Baterai.
	Baterai sudah habis umur pakainya.	Ganti Baterai.
	Motor DC rusak karena panas berlebih.	Ganti Motor DC.
	Bantalan atau roda gigi Motor DC rusak atau pecah.	Ganti bantalan atau roda gigi.

CATATAN:

- Komponen di dalam pompa dan di area piston memiliki toleransi yang sangat kecil dan sensitif terhadap kerusakan akibat debu, kotoran, kontaminasi dari cairan hidrolik atau penanganan yang tidak tepat. Pembongkaran rumah pompa memerlukan peralatan dan pelatihan khusus, dan hanya boleh dilakukan oleh petugas perbaikan berkualifikasi yang terlatih dan memiliki alat yang tepat. Perbaikan yang tidak tepat pada komponen listrik dapat menyebabkan kondisi yang bisa mengakibatkan cedera serius. Pompa, komponen piston dan semua komponen listrik harus diperbaiki hanya oleh bengkel perbaikan resmi, dealer atau distributor.

PERAWATAN

△ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Mengganti sikat karbon (Gb. 16)

Lepas ketika aus sampai tanda batas. Jaga agar sikat karbon tetap bersih dan tidak bergeser dari tempatnya. Kedua sikat karbon harus diganti pada waktu yang sama. Hanya gunakan sikat karbon yang sama.

Gunakan obeng untuk melepas dua sekrup kemudian lepas tutup belakang. (**Gb. 17**)

Angkat bagian lengan pegas dan tempatkan pada bagian cekung rumah mesin dengan sebuah obeng bermata celah dari poros kecil atau sejenisnya. (**Gb. 18**)

Gunakan tang untuk melepas tutup sikat karbon. Tarik keluar sikat karbon yang aus, masukkan yang baru dan pasang tutup tempat sikat dengan urutan terbalik.

(**Gb. 19**)

Pastikan bahwa tutup sikat karbon benar-benar terpasang pada lubang tempat sikat. (**Gb. 20**)

Pasang lagi tutup belakang kemudian kencangkan dengan dua sekrup. Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita dan selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

PILIHAN AKSESORI

△ PERHATIAN:

- Dianjurkan untuk menggunakan aksesorai atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesorai atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesorai atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkaitan dengan aksesorai ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Baterai dan pengisi daya asli buatan Makita

CATATAN:

- Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesoris standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Giải thích về hình vẽ tổng thể

1. Chỉ báo màu đỏ	13. Hơn 200 mm	25. Lưỡi B trên Thanh cắt
2. Nút	14. Lỗ khí	26. Lưỡi dự phòng
3. Hộp pin	15. Khóa lục giác	27. Vạch giới hạn
4. Đầu sao	16. Van khóa	28. Nắp sau
5. Khóa công tắc	17. Lưỡi A (Lưỡi dày hơn)	29. Vít
6. Cần khởi động công tắc	18. Lưỡi B (Lưỡi dày hơn)	30. Tay cầm
7. Mát A	19. Bu-lông (Dài hơn)	31. Lò xo
8. Mát B	20. Bu-lông (Ngắn hơn)	32. Phần hốc rãnh
9. Bộ phận bảo vệ	21. Vòng đệm	33. Nắp chồi các-bon
10. Bu-lông giữ	22. Bệ đỡ thép cây	34. Lõi
11. Thép cây	23. Thanh cắt	
12. Các lưỡi	24. Lưỡi A trên Bệ đỡ thép cây	

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu	DSC191
Công suất cắt tối đa (mm đường kính)	
Loại 40 - Loại 60	20 mm
Loại 40: Cường độ chịu kéo 490 N/mm ² 70.000 PSI	
Loại 60: Cường độ chịu kéo 620 N/mm ² 90.000 PSI	
Tốc độ cắt	6,5 giây
Chiều dài tổng thể	412 mm
Khối lượng tịnh	10,5 kg
Điện áp định mức	D.C. 18V

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật và hộp pin có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng có hộp pin tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2003

Ký hiệu

Phản d underwear cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



..... Đọc tài liệu hướng dẫn.



..... Nguy hiểm bắn văng mảnh vụn và tiếng ồn lớn. Mang thiết bị bảo vệ tai và mắt.



..... Lưỡi di động. Giữ tay tránh xa trong khi máy đang hoạt động. Tắt nguồn trước khi bảo trì.

Mục đích sử dụng

Dụng cụ này được dùng để cắt thép cây.

Cảnh báo An toàn Chung dành cho Dụng cụ Máy

⚠ CẢNH BÁO Đọc tất cả các cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ,** ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lảng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không bao giờ được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.

- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nồi đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nồi đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không sử dụng dây cắm điện sai mục đích.** Không bao giờ sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rò sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn điện có bộ ngắt mạch nối đất khi rò điện (GFCI).** Việc sử dụng GFCI sẽ giảm nguy cơ điện giật.

An toàn cá nhân

- Luôn tỉnh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy.** Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.** Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vỡ kính khi đóng dụng cụ máy.** Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc mang dụng cụ máy. Việc mang dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo mọi khóa hoặc chìa vẫn điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc chìa vẫn hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao.** Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp.** Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy.** Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
 - Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
 - Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc ngắt kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.
 - Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
 - Bảo quản dụng cụ máy.** Kiểm tra tình trạng lệch trực hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
 - Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
 - Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- #### Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin
- Chỉ sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy định.** Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho một bộ pin khác.
 - Chỉ sử dụng các dụng cụ máy với các bộ pin được quy định cụ thể.** Việc sử dụng bất cứ bộ pin nào khác có thể gây ra thương tích và hỏa hoạn.
 - Khi không sử dụng bộ pin, hãy giữ tránh xa các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật nhô bằng kim loại mà có thể làm nát tất cả các đầu cục pin.** Các đầu cục pin bị đoàn mạch có thể gây cháy hoặc hỏa hoạn.
 - Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể bị chảy nước; hãy tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình tiếp xúc với pin bị chảy nước, hãy rửa sạch bằng nước. Nếu dung dịch từ pin tiếp xúc với mắt, cần đi khám bác sĩ thêm. Dung dịch chảy ra từ pin có thể gây rất da hoặc bỏng.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất. Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.
- Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mồ.

CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY CHẨN THÉP DÙNG PIN

- Giữ dụng cụ thật chắc chắn trong khi sử dụng.**
Nếu không nắm chắc dụng cụ bạn có thể bị thương.
- Giữ tay và mặt bạn tránh xa khỏi các bộ phận chuyển động.** Chúng có thể gây ra chấn thương.
- Nhà cản khói động công tắc ngay lập tức để ngừng vận hành khi dụng cụ bị hỏng hoặc phát ra âm thanh bất thường khi sử dụng. Nhờ trung tâm dịch vụ được ủy quyền để kiểm tra và sửa chữa máy. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến hư hỏng hoặc chấn thương.
- Nếu bạn làm rơi hoặc va đập dụng cụ, hãy kiểm tra cẩn thận xem thân máy có bị hư hỏng, nứt, hoặc bị biến dạng hay không.** Bất cứ thiệt hại nào như vậy đều có thể gây ra chấn thương.
- Dụng cụ này là thiết bị dùng điện-thủy lực.** Hộp chứa dầu đã được nạp đầy trước khi giao sản phẩm. Không được thêm dầu trừ khi dụng cụ này hoạt động bất thường.
- Các lưỡi cắt kim loại có cạnh rất sắc bén. Hãy cầm giữ cẩn thận để tránh bị cắt tay.
- Lưỡi đã bị hư hỏng, biến dạng hoặc nứt vỡ có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng cũng như làm suy giảm hoạt động.** Hãy thay thế bằng lưỡi chính hãng mới ngay lập tức.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠ CẢNH BÁO:

KHÔNG được để sự thoải mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) thay thế việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN DÀNH CHO HỘP PIN

- Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng pin.
- Không tháo rời hộp pin.
- Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Điều này có thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là nổ.
- Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.

5. Không để hộp pin ở tình trạng đoàn mạch:

- (1) Không chạm vào cực pin bằng vật liệu dẫn điện.
- (2) Tránh cát giữ hộp pin trong hộp có các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, vv...
- (3) Không được để hộp pin tiếp xúc với nước hoặc mưa.

Đoàn mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, quá nhiệt, có thể gây bong và thậm chí là hỏng hóc.

- Không cất giữ dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50°C.
- Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.

- Hãy cẩn trọng không làm rơi hoặc làm méo pin.
- Không sử dụng pin đã hỏng.

- Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm.

Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát.

Để chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy hiểm.

Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định quốc gia chi tiết hơn.

Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mờ và đóng gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển trong bao bì.

- Tuân theo các quy định của địa phương liên quan đến việc thái bỏ pin.

- Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chỉ định. Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có thể gây ra hỏa hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò rỉ chất điện phân.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠ CẨN TRỌNG:

- Chỉ sử dụng pin Makita chính hãng.** Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng cụ của Makita và bộ sạc.

Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho pin

- Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.
- Không được phép sạc lại một hộp pin đã được sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.
- Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Đừng cho hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.
- Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu tháng).

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

Lắp đặt hoặc tháo hộp pin (Hình 1)

⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn tắt dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.
- Giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc khi lắp đặt hoặc tháo gỡ hộp pin.** Không ném chắc dụng cụ và hộp pin có thể làm trượt chúng khỏi tay và gây ra hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương tích cá nhân. Để tháo hộp pin, hãy trượt nó ra từ dụng cụ trong lúc trượt nút ở phía trước hộp pin.
Để lắp hộp pin vào, hãy cẩn chỉnh phần chốt của hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt chốt vào vị trí. Trượt hết mức đến khi nón chốt khóa đúng vào vị trí với một tiếng click nhẹ. Nếu bạn vẫn còn nhìn thấy chỉ thị màu đỏ phía trên nút bấm, chốt vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn lắp hộp pin hoàn toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vỡ rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người khác xung quanh.
- Không được dùng sức lắp hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

Hệ thống bảo vệ pin (Hộp pin Lithium-ion có dấu sao) (Hình 2)

Các pin Lithium-ion có dấu sao được trang bị hệ thống bảo vệ. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện đến dụng cụ để kéo dài tuổi thọ pin.

Dụng cụ sẽ tự động dừng vận hành khi dụng cụ và/hoặc pin ở một trong những tình huống sau đây:

- Quá tải:
Dụng cụ được vận hành theo cách gây ra dòng điện cao bất thường.
Trong trường hợp này, hãy nhả cần khởi động công tắc trên dụng cụ và ngừng việc sử dụng đã làm cho dụng cụ trở nên quá tải. Sau đó kéo cần khởi động công tắc một lần nữa để khởi động lại dụng cụ.
Nếu dụng cụ không khởi động, pin đang bị quá nhiệt. Trong tình huống này, hãy để pin nguội trở lại trước khi kéo lại cần khởi động công tắc.
- Điện thế pin thấp:
Dung lượng pin còn lại quá thấp và dụng cụ sẽ không hoạt động. Trong tình huống này, hãy tháo và sạc pin lại.

QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Đọc, hiểu rõ và làm theo tất cả các hướng dẫn an toàn và quy trình vận hành. Nếu bạn không hiểu các hướng dẫn, hoặc nếu không có đầy đủ các điều kiện vận hành bình thường thì không được vận hành dụng cụ này. Tham khảo ý kiến người giám sát của mình hoặc người có trách nhiệm khác.

⚠ CẨNH BÁO:

- Trước khi lắp pin vào dụng cụ, hãy kéo và nhả cần khởi động công tắc để đảm bảo rằng cần sẽ trả về khi thả ra.

Động cơ sẽ bắt đầu khi kéo cần khởi động công tắc và sẽ tắt đi khi nhả cần khởi động công tắc.

Vận hành khóa công tắc (Hình 3)

- Nhấn vào Khóa công tắc ở mặt A. Công tắc sẽ được mở khóa và có thể vận hành Cần khởi động.
- Nhấn vào Khóa công tắc ở mặt B. Công tắc sẽ được khóa lại và không thể vận hành Cần khởi động.

⚠ CẨN TRỌNG:

- Cần khởi động công tắc phải luôn được khóa lại khi không dùng máy.

⚠ CẨNH BÁO:

- Trước khi vận hành, hãy xác nhận rằng vị trí người vận hành, so với dụng cụ, và các khu vực xung quanh đều an toàn để vận hành. Đeo kính an toàn và mặc quần áo bảo hộ.
- Tham khảo các thông số kỹ thuật của dụng cụ trong hướng dẫn này và không được cắt thép cây có kích thước hoặc độ cứng vượt quá khả năng cắt của dụng cụ.
- Không được cắt vật liệu nào khác ngoài thép cây. Hãy hỏi ý kiến nhà sản xuất nếu bạn muốn cắt các vật liệu khác.

⚠ CẨNH BÁO:

- Thay thế ngay lập tức các lưỡi bị hư hỏng (sứt mẻ, gãy, nứt) hoặc bị biến dạng. Lưỡi sẽ không cắt chính xác và có thể gây hoặc vỡ gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

Quy trình cắt

⚠ CẨNH BÁO:

- Không bao giờ được dùng dụng cụ mà không gắn bộ phận bảo vệ đúng chỗ.** Không làm như vậy có thể gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng. (Hình 4)

- Đặt thanh thép cần cắt vào giữa các lưỡi. (Hình 5)
Điều chỉnh Bu lông neo theo đường kính của thanh thép cần cắt sao cho thanh thép vuông góc 90 độ so với các lưỡi. Bu lông neo sẽ đỡ thanh thép và giữ nó vuông góc với các lưỡi khi cắt. (Hình 6)

⚠ CẨNH BÁO:

- Khi cắt thép cây, hãy điều chỉnh Bu lông neo theo đường kính của thanh thép cần cắt sao cho thanh thép vuông góc 90 độ so với các lưỡi. Nếu không có sự điều chỉnh này, mảnh cắt có thể văng ra và gây thương tích nghiêm trọng cho người vận hành hoặc những người xung quanh. Không bao giờ được bỏ qua việc kiểm tra vị trí của người vận hành so với dụng cụ và phải đảm bảo an toàn của người vận hành và khu vực xung quanh.

- Định vị thanh thép cần cắt sao cho nó hoàn toàn nằm giữa các lưỡi. (Hình 7)

⚠ CẨNH BÁO:

- Nếu cây thép được cắt không hoàn toàn nằm giữa các lưỡi, các lưỡi sẽ bị hư hỏng; cây thép sẽ bị đứt mạnh ra và có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠ CẨNH BÁO:

- Không được cắt thép cây khi mảnh được cắt có chiều dài nhỏ hơn 200 mm. Cắt chiều dài ngắn hơn có thể làm cho cây thép văng ra trong quá trình cắt gây thương tích cá nhân nghiêm trọng. (Hình 8)

⚠ CÀNH BÁO

- Không được cắt thanh thép khi nó chưa được đỡ bởi Bu lông neo. Khi cắt, hãy giữ thanh thép ở phía Bu lông neo. (Hình 9) Nếu không, mảnh cắt có thể văng ra và gây thương tích nghiêm trọng cho người vận hành hoặc những người xung quanh.
- Nhấn vào Khóa công tắc ở mặt A. Công tắc sẽ được mở khóa và có thể vận hành cầm khởi động.
- Nhấn cầm khởi động công tắc để bắt đầu thao tác cắt. Thanh cắt sẽ di chuyển về phía trước để cắt thép. Nhấn giữ Công tắc cho đến khi Thanh cắt dừng lại ở cuối hành trình của nó.
- Nhả cầm khởi động công tắc ra khi cắt xong và Thanh cắt đã đạt đến cuối hành trình của nó. Sau đó Thanh cắt sẽ tự động trở về vị trí bắt đầu của nó. Thanh cắt sẽ không trở về nếu chưa hoàn tất hành trình. Tương tự như vậy, Thanh cắt sẽ không thể lại di chuyển về phía trước cho đến khi đã hoàn toàn trở về vị trí bắt đầu của nó. Nhấn công tắc để bắt đầu lượt cắt kế tiếp, chỉ sau khi Thanh cắt đã hoàn toàn trở về vị trí bắt đầu của nó và dừng lại.

⚠ CÀNH BÁO

- Khi cắt thép cây có cường độ cao mảnh cắt có thể văng ra gây thương tích nghiêm trọng cho người vận hành. Hãy đeo kính an toàn và xác nhận rằng khu vực xung quanh đã đảm bảo an toàn trước khi bắt đầu thao tác. (Hình 10)

⚠ CÀNH BÁO

- Giữ tay và mặt bạn tránh xa khỏi các lưỡi, các bộ phận chuyên động và khu vực cắt trong khi vận hành.

Tháo pin khỏi dụng cụ ngay lập tức sau khi dùng xong.

LƯU Ý:

- Giữ cho lỗ khí ở cuối Bệ đỡ thép cây không bị dính bụi bẩn và mảnh vụn. Lỗ khí này sẽ kiểm soát áp suất bên trong và không được che khuất nó. (Hình 11)

Loại lưỡi dự phòng và cách tháo rời (Hình 15)

Các bu-lông giữ cần phải được vặn thật chặt.

Cần kiểm tra định kỳ đảm bảo đã vặn chật các lưỡi thích hợp.

Kích cỡ lưỡi dự phòng

● Sử dụng bảng này để nhận biết đúng loại lưỡi cho model của bạn.

Kiểu	A (Được gắn vào Bệ đỡ thép cây)	B (Được gắn vào Thanh cắt)
DSC191 (ø3 - ø20)	28 × 20 × 11,5 mm (Bu-lông cỡ 6 mm)	26 × 20 × 10 mm (Bu-lông cỡ 5 mm)

LƯU Ý:

- Chỉ sử dụng các lưỡi Makita chính hãng.

Chức năng xoay của động cơ (Hình 12)

Thân động cơ có thể xoay được 360 độ, theo hai hướng trong khi vận hành. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi làm việc trong khu vực bất tiện hoặc chật hẹp bởi nó cho phép người vận hành điều chỉnh dụng cụ ở vị trí tốt nhất để thao tác dễ dàng.

Vận hành Van khóa (Hình 13)

Chức năng của Van khóa là để cho phép Thanh cắt trở về vị trí bắt đầu nếu nó không thể hoàn tất một lần cắt hoặc bị kẹt. Chức năng này sẽ giải phóng áp suất dầu và cho phép Thanh cắt trở về vị trí. Hãy vặn chật Van khóa sau khi Thanh cắt đã hoàn toàn trở về và trước khi bắt đầu thao tác tiếp theo.

QUY TRÌNH THAY LƯỠI

Nếu mép cắt các lưỡi bị sứt mẻ, nứt, biến dạng, hoặc bị hư hỏng theo bất cứ cách nào, khả năng cắt của chúng sẽ bị suy giảm. Cắt trong những điều kiện như vậy có thể làm hư hỏng thêm và gây thương tích cá nhân. Nên thay thế các lưỡi theo cả một bộ ngay lập tức nếu phát hiện bất cứ hư hỏng nào.

⚠ CÀNH BÁO

- Khi thay lưỡi, đảm bảo rằng đã tháo Pin ra khỏi dụng cụ để ngăn ngừa vô tình vận hành máy.

Đảm bảo rằng Lưỡi A, trên Bệ đỡ thép cây và Lưỡi B, trên Thanh cắt đều nằm chính xác ở các vị trí tương ứng của chúng. (Hình 14)

- Tháo các bu-lông và vòng đệm giữ Lưỡi A và Lưỡi B.
- Loại bỏ bụi bẩn và làm sạch các bề mặt nơi lưỡi mới sẽ được gắn vào.
- Gắn Lưỡi A vào Bệ đỡ thép cây và Lưỡi B vào Thanh cắt. Thay thế các bu-lông và vòng đệm rồi vặn thật chắc.

⚠ CÀNH BÁO

- Các bu-lông giữ Lưỡi A và Lưỡi B phải được vặn chật thường xuyên. Nếu các bu-lông bị lỏng ra có thể làm hư hỏng các Lưỡi và gây thương tích cá nhân.

CHÂM DẦU

Máy cắt thép cây dùng pin này truyền động dạng điện-thủy lực. Khi được chuyển đi khỏi nhà máy, dụng cụ này đã được châm dầu sẵn. Không được cổ châm dầu thêm miễn là dụng cụ vẫn còn hoạt động tốt. Qua một khoảng thời gian sử dụng mức dầu sẽ dần dần giảm xuống. Sau cùng điều này sẽ làm tụt giảm hiệu suất hoạt động đáng kể. Khi đó, hãy châm dầu như sau đây.

1. Đặt một vài thanh thép vào giữa các lưỡi và kéo cần khởi động công tắc.
2. Nhả cần khởi động công tắc ngay trước khi cắt xong để dừng dụng cụ.
3. Tháo Pin ra khỏi dụng cụ sao cho không vô ý làm dịch chuyển các Lưỡi.
4. Tháo Bu-lông (SB10x15) đây nắp lỗ châm dầu. Thêm dầu, cẩn thận không được để bất cứ lượng dầu nào tràn vào động cơ.
5. Thay thế Bu-lông (SB10x15) và vặn lại thật chắc.
6. Lắp pin lại vào dụng cụ và hoàn tất thao tác cắt.
7. Lặp lại các quy trình trên một vài lần cho đến khi mức dầu giữ nguyên đúng vị trí.

⚠ CẨN TRỌNG

- Makita & Company Ltd. khuyến cáo chỉ nên sử dụng dầu thủy lực cao cấp trong dụng cụ này. Các loại dầu được khuyến cáo sử dụng bao gồm dầu thủy lực do Makita cung cấp, Super Hyrando #46 (JX Nippon Oil & Energy Corp.); Shell Tellus Plus #46 (U.S. Shell); hoặc dầu thủy lực chống ăn mòn có thông số kỹ thuật tương đương, ISO Viscosity Grade 46. Không được sử dụng các loại dầu khác bởi chúng có thể làm hư hỏng các vòng đệm và các bộ phận máy khác bên trong.

XỬ LÝ SỰ CỐ

⚠ CẢNH BÁO:

- Tháo pin trước khi làm việc trên máy tính.

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	GIẢI PHÁP
Thanh cắt sê không mở rộng.	Thiếu dầu	Nạp thêm dầu. (Tham khảo mục "Châm dầu")
	Thanh cắt vẫn chưa hoàn toàn về vị trí do tích tụ mảnh vỡ giữa Thanh cắt và Bệ đỡ thép cây.	Dùng tay đẩy Thanh cắt ngược lại. Loại bỏ mảnh vụn và làm sạch
	Thanh cắt chưa hoàn toàn trở về vị trí do hư hỏng Thanh cắt.	Thay thế Thanh cắt.
	Thanh cắt chưa hoàn toàn trở về vị trí do các Lưỡi bị lỏng hoặc hư hỏng.	Vặn chặt các bu-lông gắn Lưỡi. Thay thế các Lưỡi
	Thanh cắt chưa hoàn toàn trở về vị trí do lò xo trả về yếu.	Thay thế lò xo trả về.
Không đủ lực để cắt cây thép.	Thiếu dầu.	Nạp thêm dầu. (Tham khảo mục "Châm dầu")
	Van khóa không nằm đúng chỗ hoặc gối tựa bị hư hỏng.	Làm sạch dầu Van khóa và Gối tựa. Loại bỏ mọi tạp nham khỏi gối tựa.
	Van khóa, bị hư hỏng.	Thay thế.
	Khoảng hở không đúng giữa Xy-lanh và Piston.	Thay thế Piston (Lưu ý: có các piston kích cỡ khác nhau)
	Van kiểm tra, không nằm đúng chỗ hoặc gối tựa bị hư hỏng.	Làm sạch Van kiểm tra và gối tựa. Thay thế.
	Đóng gói bằng xốp cách nhiệt uretan, bị hỏng hoặc nứt vỡ.	Thay thế.
Rò rỉ dầu.	Bình dầu bộ cân chỉnh mức dầu, bị hỏng hoặc nứt vỡ.	Thay thế.
	Thanh cắt/Bệ đỡ thép cây, Vòng đệm chữ O bị hư hỏng; Thanh/Bệ đỡ thép cây, bê mặt bị trầy xước hoặc có rãnh.	Thay thế Vòng dự phòng và Vòng đệm chữ O. Thay thế Dao cắt/Bệ đỡ thép cây
	Xy-lanh/Bệ đỡ thép cây, Vòng đệm chữ O bị hư hỏng	Thay thế Vòng đệm chữ O.
	Xy-lanh/Vô bơm, Đệm bị hỏng.	Thay thế lớp lót B.
	Thanh lưỡi cắt/Xy-lanh/Vô bơm, các bu-lông mặt bích bị lỏng.	Vặn chặt các bu-lông.
Động cơ không có chuyển động. Động cơ chạy chậm hoặc thắt thường.	Điện áp không đúng.	Sạc Pin.
	Pin đã hết tuổi thọ hoạt động.	Thay thế Pin.
	Động cơ DC bị hư hỏng do quá nhiệt.	Thay thế động cơ DC.
	Bạc đạn hoặc bánh răng động cơ DC bị hư hỏng hoặc nứt vỡ.	Thay thế bạc đạn hoặc bánh răng.

LƯU Ý:

- Các thành phần bên trong máy bơm và piston có dung sai chật chẽ và rất nhạy cảm với các hư hỏng do bụi bẩn, chất bẩn, ô nhiễm của các lưu chất thủy lực hoặc do xử lý không đúng. Việc tháo gỡ vỏ máy bơm đòi hỏi phải có công cụ đặc biệt và việc huấn luyện, và chỉ được thực hiện bởi nhân viên sửa chữa có đủ trình độ đã được đào tạo đúng cách và có đầy đủ dụng cụ đúng loại. Việc bảo trì các thành phần điện không đúng cách có thể dẫn đến những tình trạng gây ra thương tích nghiêm trọng. Các thành phần máy bơm, piston và tất cả các bộ phận điện chỉ được phép bảo trì bởi cửa hàng sửa chữa, đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền.

BẢO TRÌ

⚠ CẨN TRỌNG:

- Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.
- Không bao giờ dùng xăng, et xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Thay thế chổi carbon (Hình 16)

Thay thế khi chổi đã mòn đến vạch giới hạn. Hãy giữ cho các chổi các-bon sạch sẽ và không quần vào trong các đầu giũ. Các chổi các-bon nên được thay thế cùng lúc. Hãy sử dụng các chổi các-bon giống nhau.

Dùng tuốc-no-vít để tháo hai con ốc, sau đó tháo nắp sau ra. (**Hình 17**)

Nhắc phần tay cầm của lò xo rồi sau đó đặt nó vào phần hốc rãnh của vỏ bằng tuốc-no-vít có đầu rãnh tiết diện nhỏ hoặc dụng cụ tương tự. (**Hình 18**)

Dùng kim để tháo các nắp chổi các-bon trên các chổi các-bon. Hãy tháo các chổi các-bon đã bị mòn, lắp vào các chổi mới và vặn chặt lại các nắp chổi các-bon theo chiều ngược lại. (**Hình 19**)

Đảm bảo rằng các nắp chổi các-bon vừa khít vào các lỗ trong bộ phận giữ chổi thật chặt. (**Hình 20**)

Lắp đặt lại nắp sau và vặn chặt hai con ốc. Để đảm bảo AN TOÀN và TIN CẬY của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bắt cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita (Makita Authorized Service Center), luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ CẨN TRỌNG:

- Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ kiện này, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

LƯU Ý:

- Một vài mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. ไฟแสดงสถานะสีแดง | 13. เกินกว่า 200 มม. | 25. ใบมีด B บันแยกหัวตัด |
| 2. ปุ่ม | 14. รูอากาศ | 26. ใบมีดสำรอง |
| 3. ตัวลับแบบเดอร์ | 15. ประแจหกเหลี่ยม | 27. ชี้จ้ำกัด |
| 4. เครื่องหมายความด้าว | 16. ราล์กเล็บ | 28. ผ่าครอบหลัง |
| 5. ตัวอักษรคลิ๊ตซ์ | 17. ใบมีด A (ใบมีดหนา) | 29. สกรู |
| 6. สวิตซ์สั่งงาน | 18. ใบมีด B (ใบมีดหนา) | 30. แม่น |
| 7. ด้าน A | 19. สักเกลี่ยว (ยาว) | 31. สปริง |
| 8. ด้าน B | 20. สักเกลี่ยว (สั้น) | 32. ช่องว้า |
| 9. ปลอกหัมป้องกัน | 21. แหวน | 33. ฝ่าปิดประคับอน |
| 10. สลักเกลี่ยวบีด | 22. หัวจับเหล็ก | 34. รู |
| 11. เหล็กเส้น | 23. แกนหัวตัด | |
| 12. ใบมีด | 24. ใบมีด A บนหัวจับเหล็ก | |

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	DSC191
ความสามารถในการตัดสูงสุด (เส้นผ่านศูนย์กลางเป็น มม.)	
เกรด 40 - เกรด 60	
เกรด 40: ความทนแรงตึง 490 นิวตัน/มม. ² 70,000 PSI	20 มม.
เกรด 60: ความทนแรงตึง 620 นิวตัน/มม. ² 90,000 PSI	
ความเร็วในการตัด	6.5 วินาที
ความยาวโดยรวม	412 มม.
น้ำหนักสุทธิ	10.5 กก.
แรงดันไฟฟ้า	D.C. 18V

- เนื่องจากการตัดควรระวังและพัฒนาอย่างถ่องแท่เมื่อใช้งาน ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะและตัวลับแบบเดอร์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักระยะตัวลับแบบเดอร์ตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



..... อ่านคู่มือการใช้งาน



อันตรายจากเศษวัสดุกระเด็นและเสียงดัง
รบกวน สมควรป้องกันดวงตาและหู



ใบมีดที่หมุน อย่านำมือเข้าใกล้ขณะที่เครื่อง
กำลังทำงาน ปิดเครื่องก่อนช่องบารุง

คุณประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการตัดเหล็กเส้น

**คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือ
ไฟฟ้าทั่วไป**

⚠ คำเตือน อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด
การใช้ปุ่มตัวตามคำเตือนและคำแนะนำทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือไดรบบาดเจ็บรุนแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลยังอิงในอนาคต

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำఆంధోన్ หมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง พื้นที่ร่วมจะกระหะหอยเมื่อต้องมาทำงานไม่สูงกว่าเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่มีมีของเหลว แก๊ส หรือผู้คนจำนวนมากที่มีความสมบัติไฟ เครื่องมือไฟฟ้าจะสร้างประกายไฟเพื่อจุดชนวนผู้คนผงหรือก้าดังกล่าว
- ดูแลไม้ไผ่เด็ก หรือบุคคลในครอบครัวเด็ก การมีสั่งบวนสามารถอิจฉาทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ปฏิบัติตามเครื่องมือไฟฟ้าต้องหอยด้วยความตั้งใจ อย่าตัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ลิ้นก็จะแคบเดอร์กันเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกตัดแปลงและด้วยไฟที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสน้ำพื้นวิวัต่อสายดิน เช่น ท่อ เครื่องนำความร้อน เตาหุงห้ม และหุ้ยยืน มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกสูงขึ้น หากร่างกายของคุณสัมผัสน้ำพื้น
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าหากน้ำอยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่เหลือเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- อย่าใช้สายไฟอย่างเงี้ยในเหมะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ลัง หรือถอดลิ้นเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำ汗 ของมีด หรือหันด่วนที่เคลื่อนที่ สายห้ามชุ่มหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายต่อพ่วงที่ภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ตัดวงจรเมื่อภาระไฟฟ้าร่วงลง (GFCI) การใช้ GFCI จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ระมัดระวังและสังเกตเสมอว่าคุณกำลังทำสิ่งใดอยู่ และใช้สารเคมีใดในขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีแมลงภายใน เศษติด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะลดความระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง

- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมเว้นท่าป้องกันเสมอ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันร้ายกันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้เปิดใช้งานโดยไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า และ/หรือชุดแบตเตอรี่ หรือก่อนการหยุดเครื่องมือ การสอดด้วยมือ บริเวณสวิตซ์เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเรื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตซ์อยู่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- หากอยูและรับด้วยเครื่องประแจออกก่อนจะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจจะเรืองกุญแจที่เลี้ยงห้างอยู่ในชั้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระยะที่สูง เนื่องจากจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เสื่อม เสื้อผ้า และถุงมืออยู่ใกล้ชั้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้ารุ่มร่วง เครื่องประดับ หรือผอมที่มีความยาวอาจเข้าไปบดในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
- หากมีการตัดอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นผงได้มากและดูแลเครื่องมือไฟฟ้า
- อย่าสนใจเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อความมาตรฐานของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ไม่ได้เป็นสิ่งอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
- ทดสอบลักษณะจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปั้นดึง เปรียบดูกับรูปแบบเดิม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการปั้นดันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ถูกยกห้ามเครื่องมือไฟฟ้าหรือค่าน้ำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่อยื่นเมื่อของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
- การผลิตภัณฑ์เครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกลบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ การแตกหักของชิ้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสี่ยงหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง

22. ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ เครื่องมือตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อมูลด้วยมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้่ายากกว่า
23. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุลุ่นเพลิง ฯลฯ ตามคำแนะนำของผู้ร่วมพิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อกำหนดอันตรายที่กำหนดให้เจ้าทำให้เกิดอันตราย
- การใช้งานและดูแลเครื่องมือที่ใช้แบบเดอร์**
24. ชาร์จไฟใหม่ทุกครั้งที่ระดับแบตเตอรี่สูงลดลงเหลือต่ำน้ำ เครื่องชาร์จที่เท่ากับความต้องการใช้ชาร์จแบบเดอร์จะรักษาความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้เมื่อนำไปชาร์จแบบเดอร์อีกประเภทหนึ่ง
25. ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบบเดอร์ที่กำหนดมาโดยเฉพาะหน้า การใช้ชุดแบบเดอร์ที่ประเภทอื่นอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและไฟไหม้
26. เมื่อไม่ใช้งานชุดแบบเดอร์ ให้เก็บห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะอื่น เช่น ค้อนพินิจกรรม หรือ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น และ กรรไกรตัดเล็บ สรุป หรือวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเริ่มต่อชั่วโมงก็ห้ามได้ การลัดวงจรชุดแบบเดอร์อาจทำให้ร้อนจัดหรือเกิดไฟไหม้
27. ในกรณีที่ใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออกจากการแบบเดอร์ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสถูกของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวกระเด็นเข้าตา ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่หลุดออกจากการแบบเดอร์อาจทำให้ผิวนองระคายเคืองหรือไฟไหม้
- การซ่อนมีรุ่ง**
28. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้าบันบริการจากช่างซ่อมที่ฝ่ายการบังคับอ่อน โดยใช้สายไฟแบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
29. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อสีและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
30. ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารบวมน้ำ

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องตัดเหล็กเส้นไร้สาย

- จับเครื่องมือให้แน่นขณะใช้งาน หากจับเครื่องมือไม่นิ่มแน่น คุณอาจได้รับบาดเจ็บ
- อย่านำมือและใบหน้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- ปล่อยไว้ที่ชั้นงานทันทีเพื่อหยุดการทำงาน เมื่อเครื่องมือชำรุดหรือส่งเสียงผิดปกติขณะใช้งาน ส่งเครื่องมือไปที่ศูนย์บริการที่ได้วางอนุญาตเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดความเสี่ยงหายหรือบาดเจ็บได้

- หากทำเครื่องมือตัดหรือกระบวนการกระแสไฟฟ้า ให้ตรวจสอบตัวเครื่องอย่างถูกต้องว่าไม่เสียหาย แตกร้าว หรือเสียรูป ความเสียหายดังกล่าวอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- เครื่องมือที่เป็นแบบไฮดรอลิกไฟฟ้า มีการเติมน้ำมันเพิ่มก่อนจัดส่ง อย่าเติมน้ำมันเพิ่มยกเว้นเครื่องมือจะทำงานผิดปกติ
- ใบมีดตัดเหล็กมีข้อมูล จับดิจิทัลจะระบุเวลาเพื่อไม่ให้บาดเจ็บ
- ใบมีดที่เสียหาย เสียรูป หรือแตกร้าวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและลดประสิทธิภาพการใช้งาน เปลี่ยนใบมีดของแท้ไปใหม่ทันที

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

⚠️ คำเตือน:

อย่าใช้ความระดับความตื้นแคบทันทีเดียวกัน (จาก การใช้งานข้ามสายรั้ง) จะลดลงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในครุภารกิจอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ สำหรับตัวบันแบบเดอร์

- ก่อนใช้งานตัวบันแบบเดอร์ ให้อ่านคำแนะนำและเครื่องหมายเตือนทั้งหมด (1) เครื่องชาร์จแบบเดอร์ (2) แบบเดอร์ และ (3) ตัวบันเดอร์ที่ใช้แบบเดอร์
- ห้ามถอดสายกันไฟตัวบันแบบเดอร์
- หากกระยะเวลาที่เครื่องทำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งานทันที เมื่อจากความเสี่ยงที่จะข้อนัด ให้มหันหรือระเบิดได้
- หากสารละลายอิเล็กโทรลิตกระเด็นเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำ เป็นเวลา 15 นาที เมื่อจากอาจทำให้ตาบอด
- ห้ามลัดวงจรตัวบันแบบเดอร์:
 - (1) ห้ามแตะชิ้นวัตถุที่เป็นเสื่อหินไฟฟ้าโดย
 - (2) หลีกเลี่ยงการเก็บตัวบันแบบเดอร์ไว้ในเครื่องห้องน้ำร่วมกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เครื่องปั๊ม ฯลฯ
 - (3) อย่าให้ตัวบันแบบเดอร์สัมผัสรับประทาน หรือฟัน แม่เหล็ก ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ รวมถึงชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ ของตัวบันแบบเดอร์ ช้อน จัด ไฟฟ้าหรือเสียหายได้
- ห้ามเก็บเครื่องมือและตัวบันแบบเดอร์ไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิสูง ถึงหรือเกิน 50 °C
- ห้ามเผาตัวบันแบบเดอร์ทั้ง แม้ว่าแบบเดอร์จะเสียหายจนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ตัวบันแบบเดอร์อาจระเบิดในกองไฟ
- ระวังอย่าทำแบบเดอร์ตัดเหล็กบนหรือกระบวนการกระแสไฟฟ้า ร้อนจัด ไฟฟ้าหรือเสียหายได้
- ห้ามใช้แบบเดอร์ที่เสียหาย

10. แบบเตอร์ลิเทียมไอออนที่มีมาให้นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ Dangerous Goods Legislation

สำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลที่สาม ตัวแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดพิเศษในด้านการบรรทุกหินหรือการติดป้ายสินค้า

ในการเตรียมสินทรัพย์ที่จะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ อันตราย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดในประเทศไทยที่อาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

ให้ติดเทปหัวรีบปิดหน้าส้มผสและหัวแบบเตอร์ในลักษณะที่แบบเตอร์จะไม่เคลื่อนที่ไปมาในหีบห่อ

11. ปฏิบัติตามข้อบังคับในห้องถังที่เกี่ยวกับการกำจัดแบบเตอร์

12. ใช้แบบเตอร์รับผลิตภัณฑ์ที่ระบุโดย Makita เท่านั้น การติดตั้งแบบเตอร์ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตามที่ระบุอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็ก trox ไฟร็อฟ

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

⚠ ข้อควรระวัง:

- ใช้แบบเตอร์ของแท้จาก Makita เท่านั้น การใช้แบบเตอร์ Makita ที่ไม่แท้ หรือแบบเตอร์ที่ถูกปลี่ยน อาจทำให้แบบเตอร์ร้าบ ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะทำให้การรับประทานของ Makita สำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของแบบเตอร์ให้ยาวนานที่สุด

- ชาร์จลับแบบเตอร์อ่อนไฟจะหมด หยุดการใช้งานแล้วชาร์จไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์มีกำลังลดลง
- อย่าชาร์จลับแบบเตอร์ที่ไม่ไฟเต็มเดือย การชาร์จไฟฟ้ามากเกินไปอาจทำให้อาชญาการใช้งานของลับแบบเตอร์สั้นลง
- ชาร์จไฟร้อนที่ตัวลับแบบเตอร์ให้อย่างทันท่วงทีเมื่อห้องที่มีอุณหภูมิระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ตัวลับแบบเตอร์เย็นลงก่อนที่จะชาร์จไฟ
- ชาร์จไฟลับแบบเตอร์หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลานาน (เกินกว่าหกเดือน)

คำอธิบายการทำงาน

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและกดตัวลับแบบเตอร์ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

การใส่หรือการถอนตัวลับแบบเตอร์ (ภาพที่ 1)

⚠ ข้อควรระวัง:

- ปิดสวิตซ์เครื่องมือก่อนทำการใส่หรือถอนตัวลับแบบเตอร์ทุกรั้ง
- ถือเครื่องมือและตัวลับแบบเตอร์ให้แน่ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอนตัวลับแบบเตอร์ การไว้ถือตัวลับแบบเตอร์และเครื่องมือในหลุมมือให้แน่นอาจจะทำให้ตัวลับแบบเตอร์และเครื่องมือลื่นหลุดมือเสียหาย หรือเกิดการบาดเจ็บได้ เมื่อต้องการถอนตัวลับแบบเตอร์ ให้เลื่อนปุ่มที่ด้านหน้าของตัวลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ เมื่อต้องการติดตั้งตัวลับแบบเตอร์ ให้จัดแนวสันบนตัวลับแบบเตอร์ให้ตรงกับร่องบนตัวเครื่องมือ แล้วเลื่อนตัวลับแบบเตอร์เข้าที่ ใส่ตัวลับแบบเตอร์เข้าจนสุดจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกถือเข้าที่ หากยังเห็นสวีฟต์เดงที่ด้านบนของปุ่ม แสดงว่าตัวลับแบบเตอร์ยังไม่ล็อกเข้าที่

⚠ ข้อควรระวัง:

- ใส่ตัวลับแบบเตอร์เข้าจนสุดจนไม่เห็นส่วนสีแดงอีก ไม่หันนั้น ตัวลับแบบเตอร์อาจหลุดออกจากเครื่องมือทำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ
- อย่าฝืนติดตั้งตัวลับแบบเตอร์โดยใช้แรงมากเกินไป หากตัวลับแบบเตอร์ไม่เลื่อนเข้าไปได้ด้วย力 แสดงว่าไม่ถูกต้อง

ระบบป้องกันของแบบเตอร์ (แบบเตอร์ลิเทียมไอออนที่มีเครื่องหมายดาว) (ภาพที่ 2)

แบบเตอร์ลิเทียมไอออนที่มีเครื่องหมายดาวจะมีระบบป้องกัน ระบบนี้จะตัดกำลังไฟที่ส่งไปยังเครื่องมือโดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุแบบเตอร์

เครื่องมือจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งาน เมื่อเครื่องมือและ/or แบบเตอร์อยู่ภายใต้สถานการณ์ดังนี้:

- ทำงานหนักเกินไป:
เครื่องมือทำงานในลักษณะที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ ในสถานการณ์นี้ ให้ปล่อยสวิตซ์สั่งงานของเครื่องมือและหยุดการใช้งานในรูปแบบที่อาจจะทำให้เครื่องมือทำงานหนักเกินไปได้ แล้วค่อยตึงสวิตซ์สั่งงานอีกครั้งเพื่อเริ่มทำงานต่อ หากเครื่องมือไม่เริ่มทำงาน แสดงว่าแบบเตอร์ร้อนเกินไป ในกรณีนี้ ให้ปล่อยแบบเตอร์ให้เย็นลงก่อนที่จะตึงสวิตซ์สั่งงานอีกครั้ง
- แรงดันไฟฟ้าแบบเตอร์ต่ำ:
พลังงานในแบบเตอร์เหลือน้อยเกินไป และเครื่องมือจะไม่ทำงานในสถานการณ์นี้ ให้กดแบบเตอร์ออก และชาร์จไฟใหม่

ขั้นตอนการใช้งาน

อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการใช้งานทั้งหมด หากคุณไม่เข้าใจคำแนะนำ หรือหากสภาพการทำงานไม่ถูกต้องสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม อย่าใช้งานเครื่องมือนี้ บริษัทฯ ห้ามนำห้องน้ำหรือบุคคลอื่นที่มีหัวที่รับผิดชอบ

⚠ คำเตือน:

- ก่อนใส่แบบเตอร์เริ่งในเครื่องมือ ให้ตึงและปล่อยสวิตซ์สั่งการเพื่อให้แน่ใจว่าสวิตซ์จะเด้งกลับเมื่อปล่อย
- มองเตอร์จะทำงานเมื่อตึงสวิตซ์สั่งการ และจะหยุดทำงานเมื่อปล่อยสวิตซ์สั่งการ

การใช้งานตัวล็อกสวิตซ์ (ภาคที่ 3)

- ดันหัวล็อกสวิตซ์เข้าที่ด้าน A สวิตซ์จะปลดล็อกและสามารถสั่งการได้
- ดันหัวล็อกสวิตซ์เข้าที่ด้าน B สวิตซ์จะล็อกและไม่สามารถสั่งการได้

⚠ ข้อควรระวัง:

- ควรล็อกสวิตซ์สั่งการไว้ตลอดเวลาเมื่อไม่ได้ใช้งาน

⚠ คำเตือน:

- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้งานกับเครื่องมือและพื้นที่โดยรอบว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน รวมแนวโน้ม และชุดเสื้อผ้าป้องกัน
- ดูข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือในที่สูงบันนี้ และห้ามตัดเหล็กเส้นที่มีขนาดหรือความแข็งเกินกว่าความสามารถในการตัดของเครื่องมือ
- ห้ามตัดวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เหล็กเส้น โปรดสอบถามผู้ผลิต หากต้องการตัดวัสดุอื่น

⚠ คำเตือน:

- เปลี่ยนใบมีดที่เสียหาย (บิน, หัก, ร้าว) หรือเสียรูปหันที่ ใบมีดจะไม่สามารถตัดได้ถูกต้อง และอาจแตกหักและหักทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

ขั้นตอนการตัด

⚠ คำเตือน:

- ห้ามใช้เครื่องมือโดยไม่มีปลอกหุ้มป้องกันอยู่ในตำแหน่ง มีดจะหัก อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (ภาคที่ 4)

1. วางเหล็กเส้นที่จะตัดไว้ระหว่างใบมีด (ภาคที่ 5)

ปรับสลักเกลียวคิดตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นที่จะตัด โดยให้เหล็กเส้นอยู่ในตำแหน่ง 90 องศาต่อใบมีด สลักเกลียวคิดจะรองรับเหล็กเส้นให้ตั้งฉากกับใบมีดเมื่อทำการตัด (ภาคที่ 6)

⚠ คำเตือน:

- เมื่อจะทำการตัดเหล็กเส้น ให้ปรับตั้งสลักเกลียวคิดตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นที่จะตัดจนเหล็กเส้นอยู่ในตำแหน่ง 90 องศาต่อใบมีด หากไม่ปรับตั้ง ส่วนที่ตัดออกมาอาจกระเด็น และทำให้ผู้ใช้งานหรือผู้อยู่ใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บรุนแรง อายุลีม ตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้งานกับเครื่องมือและพื้นที่โดยรอบว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน
- วางเหล็กเส้นที่จะตัดให้พอดีระหว่างใบมีด (ภาคที่ 7)

⚠ คำเตือน:

- หากไม่วางเหล็กเส้นที่จะตัดให้พอดีระหว่างใบมีด ใบมีดจะเสียหาย เหล็กเส้นจะติดออกมากอย่างแรงและทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

⚠ คำเตือน:

- ห้ามตัดเหล็กเส้น หากส่วนที่จะตัดมีความยาวน้อยกว่า 200 มม. การตัดส่วนที่สั้นกว่านี้อาจทำให้เหล็กเส้นกระเด็นออก ระหว่างการตัดและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง (ภาคที่ 8)

⚠ คำเตือน:

- ห้ามตัดเหล็กเส้นหากไม่ได้ร้องรับอย่างเหมาะสมโดยลักษณะ เยื้อง เมื่อทำการตัด ให้ยืดเหล็กเส้นไว้บนด้านลักษณะ เกลียวคิด (ภาคที่ 9) ไม่เช่นนั้น ส่วนที่ตัดออกมากอาจกระเด็น และทำให้ผู้ใช้งานหรือผู้อยู่ใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บรุนแรง
- ดันหัวล็อกสวิตซ์เข้าที่ด้าน A สวิตซ์จะปลดล็อกและสามารถสั่งการได้
- กดสวิตซ์สั่งการเพื่อเริ่มการตัด แกนหัวตัดจะเลื่อนไปข้างหน้า เพื่อตัดเหล็กเส้น กดสวิตซ์ค้างไว้จะจักระทั้งแกนหัวตัดเลื่อนจนสุด
- ปล่อยสวิตซ์สั่งการเมื่อตัดเสร็จแล้ว และแกนหัวตัดจะเลื่อนกลับไปที่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ แกนหัวตัดจะไม่เลื่อนกลับ หากยังเลื่อนไปข้างหน้าไม่สุด และชั่นเดียวทันที แกนหัวตัดจะไม่เลื่อนไปข้างหน้าอีกจนกว่าจะเลื่อนกลับไปถึงตำแหน่งเดิม เริ่มนั่นเอง แกนหัวตัดจะไม่เลื่อนไปข้างหน้าหากน้ำ ก๊าซ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเหล็กเส้น อยู่ในบริเวณที่ตัด แกนหัวตัดจะไม่เลื่อนกลับไปถึงตำแหน่งเดิม

⚠ คำเตือน:

- เมื่อตัดเหล็กเส้นที่แข็งและหนาแรงดึงสูง ส่วนที่ตัดออกมากอาจกระเด็น และทำให้ผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ รวมแนวโน้ม และชุดเสื้อผ้าป้องกันไม่ทำงาน (ภาคที่ 10)

⚠ คำเตือน:

- อย่านำมือและใบหน้าเข้าใกล้ใบมีด ชันส่วนที่เคลื่อนที่ และพื้นที่การตัดในระหว่างการทำงาน
- ถอนแบบเตอร์เริ่มจากเครื่องมือหันที่หลังการใช้งาน

หมายเหตุ:

- รูปภาพที่ป้ายหัวจับเหล็กต้องไม่มีสิ่งสกปรกและเศษวัสดุ วิภาวดี อากาศนี้จะควบคุมความต้านทานในและไม่ควรถูกปิดกั้น (ภาคที่ 11)

การหมุนของมอเตอร์ (ภาคที่ 12)

ตัวมอเตอร์สามารถหมุนได้รอบ 360 องศาทั้งสองทิศทางในระหว่างการทำงาน คุณสมบัตินี้ประযุชนโดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่แคบๆ หรือไม่สะดวก เช่นจากการจับเครื่องมือในตำแหน่งที่ใช้งานได้ยากที่สุด

การใช้งานวัลว์กลับ (ภาพที่ 13)

การทำงานของวัลว์กลับคือทำให้แกนหัวตัดเลื่อนกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น หากตัดไม่สำเร็จและติดชัด โดยจะคลายแรงดันน้ำมัน และทำให้แกนหัวตัดเลื่อนกลับไปได้ ขั้นวัลว์กลับเข้าที่หลังจากที่แกนหัวตัดเลื่อนกลับไปจนสุดและ่อนเริ่มทำงานครั้งต่อไป

ขั้นตอนการเปลี่ยนใบมีด

หากขอบหัวตัดของใบมีดชำรุด ร้าว เสียรูป หรือเสียหายได้ คุณสามารถทำการตัดจะละเอียด การตัดด้วยสภาพดังกล่าวอาจทำให้เสียหายมากอย่างขึ้นและทำให้ได้รับบาดเจ็บ ควรเปลี่ยนใบมีดทันทีที่พบความเสียหาย

ขั้นตอนการเปลี่ยนใบมีดสำรองและการถอด (ภาพที่ 15)

ควรขันล็อกเกลี่ยวด้วยไขควง

หมุนตรวจสอบว่าขันใบมีดแน่นดีแล้ว

ขั้นตอนการเปลี่ยนใบมีดสำรอง



คำเตือน:

- เมื่อเปลี่ยนใบมีด ให้แน่ใจว่าได้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ เพื่อป้องกันเครื่องเปิดทำงานโดยตั้งไว้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีด A บนหัวจับเหล็กและใบมีด B บนแกนหัวตัดวางพอติดตามที่ถูกต้อง (ภาพที่ 14)

- ถอดล็อกเกลี่ยและหวานที่ยึดใบมีด A และใบมีด B
- ขัดล็อกปกรและทำความสะอาดหน้าสัมผัสบริเวณที่จะติดตั้งใบมีด
- ติดตั้งใบมีด A เข้ากับหัวจับเหล็ก และใบมีด B เข้ากับแกนหัวตัด ใส่ล็อกเกลี่ยและหวานกลับเข้าที่และขันให้แน่น

คำเตือน:

- ควรขันล็อกเกลี่ยวที่ยึดใบมีด A และใบมีด B ให้แน่นอยู่เสมอ หากล็อกเกลี่ยวหลวม ในมีดอาจเสียหายและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

หมายเหตุ:

- ใช้ใบมีด Makita ของแท้เท่านั้น

การเติมน้ำมัน

เครื่องจักรเหล็กด้านนี้รับน้ำมันบีบแบบไบครอสิกไฟฟ้า ในการเติมน้ำมันเติมเมื่อจัดส่งจากโรงงาน อย่าพยายามเติมน้ำมันใหม่หากเครื่องมือยังใช้งานได้ เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง จะต้องน้ำมันจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งในที่สุดแล้วจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างสังเกตได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ให้เติมน้ำมันดังนี้

- วางเหล็กด้านระหว่างใบมีด และดึงสวิตซ์สั่งการ
- ปล่อยสวิตซ์สั่งการก่อนที่จะตัดเสร็จเพื่อหยุดเครื่องมือ
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือเพื่อไม่ให้ใบมีดเลื่อนโดยไม่ตั้งใจ
- ถอดล็อกเกลี่ย (SB10x15) ซึ่งปิดรูเติมน้ำมัน เติมน้ำมัน ระวังไม่ให้น้ำมันกระเด็นเข้าใบมอเตอร์
- ใส่ล็อกเกลี่ย (SB10x15) กับเข้าที่และขันให้แน่น
- ใส่แบบเตอร์เรลลับเข้าในเครื่องมือและทำการตัดจนเสร็จ
- ทำความสะอาดหัวตัดด้วยผ้าสะอาด ครั้งละน้ำมันครั้งต่อไป



● ใช้ตารางนี้เพื่อระบุใบมีดที่ถูกต้องสำหรับรุ่นของคุณ

รุ่น	A (ติดตั้งกับหัวจับเหล็ก)	B (ติดตั้งกับแกนหัวตัด)
DSC191 (03 - 020)	28 x 20 x 11.5 มม. (ล็อกเกลี่ยขนาด 6 มม.)	26 x 20 x 10 มม. (ล็อกเกลี่ยขนาด 5 มม.)

ข้อควรระวัง

- เครื่องมือนี้ควรใช้น้ำมันไบครอสิกบิสูทอฟท์ที่แนะนำโดย Makita & Company Ltd. เท่านั้น น้ำมันที่แนะนำได้แก่ น้ำมันไบครอสิกที่จัดหาโดย Makita, Super Hyrando #46 (JX Nippon Oil & Energy Corp.); Shell Tellus Plus #46 (U.S. Shell) หรือ น้ำมันไบครอสิกป้องกันการสึกหรอที่มีชื่ออยู่จำเพาะเทียบเท่าเกรดความหนืด ISO 46 ห้ามใช้น้ำมันชนิดอื่นเนื่องจากอาจทำให้ชีลและชั้นส่วนอื่นๆ ภายใต้เครื่องมือเสียหาย

การแก้ไขปัญหา

⚠️ คำเตือน:

- ถอดแบบเตอร์วิโออุกก่อนที่จะทำการแก้ไขเครื่องมือ

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
แกนหัวตัดไม่เลื่อนออกมา	น้ำมันไม่เพียงพอ	เติมน้ำมัน (ดู "การเติมน้ำมัน")
	แกนหัวตัดไม่เลื่อนกลับจนสุดเนื่องจากลิ่งสกปรก สะสมระหว่างแกนหัวตัดกับหัวจับเหล็ก	ดันแกนหัวตัดกลับเองด้วยมือ ขัดลิ่งสกปรกและทำความสะอาด
	แกนหัวตัดไม่เลื่อนกลับจนสุดเนื่องจากแกนหัวตัดเสียหาย	เปลี่ยนแกนหัวตัด
	แกนหัวตัดไม่เลื่อนกลับจนสุดเนื่องจากใบไม้หลวม หรือเสียหาย	ขันสลักเกลี่ยวใบไม้ให้แน่น เปลี่ยนใบไม้ดี
	แกนหัวตัดไม่เลื่อนกลับจนสุดเนื่องจากสปริงลับล้า	เปลี่ยนสปริงลับ
กำลังไม่เพียงพอที่จะตัดเหล็ก เส้น	น้ำมันไม่เพียงพอ	เติมน้ำมัน (ดู "การเติมน้ำมัน")
	วาวล์กลับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องหรือบ่าร่องเสียหาย	ทำความสะอาดปลายของวาวล์กลับและบ่าร่อง ขัดรอยขูดขีดที่บ่าร่อง
	วาวล์กลับเสียหาย	เปลี่ยน
	ระยะห่างระหว่างระบบอกสูบและลูกสูบไม่ถูกต้อง	เปลี่ยนลูกสูบ (หมายเหตุ: มีลูกสูบหลายขนาด)
	เช็ค瓦ล์วูในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องหรือบ่าร่องเสียหาย	ทำความสะอาดเช็ควาล์วและบ่าร่อง เปลี่ยน
	ยูริเทนแพ็คกิ้งเสียหายหรือแตกหัก	เปลี่ยน
น้ำมันรั่ว	กระเบรเด็บน้ำมันเสียหายหรือแตกหัก	เปลี่ยน
	แกนหัวตัด/หัวจับเหล็ก, โอลิ่งเสียหาย; แกน/หัวจับเหล็ก, หน้าสัมผัสฝรั่งขูดขีดหรือเป็นร่อง	เปลี่ยนแหนนสำรองและโอลิ่ง เปลี่ยนแกนหัวตัด/หัวจับเหล็ก
	ระบบอกสูบ/หัวจับเหล็ก, โอลิ่งเสียหาย	เปลี่ยนโอลิ่ง
	ระบบอกสูบ/ตัวถังบ้ม, ปะเก็นเสียหาย	เปลี่ยนปลอก B
	หัวตัดเหล็ก/ระบบอกสูบ/ตัวถังบ้ม, สลักเกลี่ยวหัว jaws หลวม	ขันสลักเกลี่ยวไว้ให้แน่น
มอเตอร์ไม่หมุน ไม่สามารถขับหรือ ไม่สามารถ	แรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	เปลี่ยนแบตเตอรี่
	แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน	เปลี่ยนแบตเตอรี่
	มอเตอร์ DC เสียหายจากความร้อนเกิน	เปลี่ยนมอเตอร์ DC
	แบริങ์หรือเพิงมอเตอร์ DC เสียหายหรือแตกหัก	เปลี่ยนแบริങ์หรือเพิง

หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบภายในเบรเด็บบ้มและลูกสูบมีระยะเพื่อชิดกันมากและเสียหายได้่ายากมีฝุ่นหรือลิ่งสกปรกสะสมในน้ำมันโดยรอลิกหรือ การถูกลาดที่ไม่ถูกต้อง การถอดแยกเสื้อบ้มทั้งชิ้นใช้เครื่องมือพิเศษและการฝึกอบรม และควรดำเนินการโดยช่างซ่อมที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองและมีคุณภาพ เช่นที่ถูกหัก การซ่อมบำรุงส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง บ้ม ส่วนประกอบลูกสูบ และชิ้นส่วนทางไฟฟ้าทั้งหมดควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยร้านซ่อม ศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง

การนำรุ่นรักษา

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและดูดตับแบบเต็มที่ออกก่อนที่จะทำการตรวจสอบหรือนำรุ่นรักษา
- อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน ทิ้นเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกหักได้

การเปลี่ยนแปลงคาร์บอน (ภาคที่ 16)

เปลี่ยนแปลงคาร์บอนเมื่อสึกหรอจนถึงจุดจำกัด รักษาแปลง
คาร์บอนให้สะอาด และอย่าใช้แปลงคาร์บอนหลุดเข้าไปในที่ยึด
ควรเปลี่ยนแปลงคาร์บอนทั้งสองประพร้อมกัน ใช้แปลงคาร์บอน^{แบบเดียวกันที่เท่านั้น}

ใช้ไขควงเพื่อดูดสกรูสองตัวออกแล้วจึงดูดฝาปิดด้านหลัง

(ภาคที่ 17)

ยกส่วนก้านของสปริงแล้ววางลงในช่องว่างของหัวเครื่องมือด้วย
ไขควงปากแหน่ที่มีแกนเล็กเพียงหัวที่คล้ายกัน (ภาคที่ 18)
ใช้คีมเพื่อเปิดฝาปิดแปลงคาร์บอนออก นำแปลงคาร์บอนที่สึกหรอ^{ออก} ใส่แปลงคาร์บอนใหม่เข้าไป และปิดฝาปิดแปลงคาร์บอน^{กลับเข้าไป} (ภาคที่ 19)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมฝาปิดแปลงคาร์บอนลงรูในที่ยึดแปลง
จนแน่น (ภาคที่ 20)

ไม่ฝาปิดด้านหลังกับเข้าที่ แล้วขันสกรูสองตัวให้แน่น เพื่อความ
ปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการที่ได้
รับการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา^{และการรับประกัน} นอกจากนี้ให้เชื่อใจล้วนๆ ออกจาก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสริม

⚠ ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้ใช้เดพะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้
กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วงนี่ๆ อาจเสียความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้
อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
เท่านั้น

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้

โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- แบบเดอร์และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ:

- อุปกรณ์บางรายการอาจจำรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์พื้นฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

DSC191-ASIA4L-2002

TRD